95 年 0609 豪雨重大土砂災情速報 950609 豪雨-南投信義-001 現勘日期

現勘日期:96年1月30日


				一、災區	基本	資料				
災	區行政區域	南投縣信	義鄉人	人和村						
溪	流名稱	卓棍溪				所屬流域	濁水溪			
集	水區土地權屬	山坡地占10	00%							
土	石流潛勢溪流	□是,溪流	編號:	_	□否	,臨時編	號:	■非土石流災害		
巫	災地點	地標:人和		答 . SU. P . L	出击仁	CDC 立栖		X: 238502 Y: 2630531		
又	火地ം	(民生巷自人 約 2.9 公里處		异,冶 以 生。	色朱行	UF3 座标	TWD97	X: 239330 Y: 2630324		
全	民宅建物	一般民宅:約80户								
		農舍或倉庫:約0棟								
	公共設施	道路:民生巷								
	農林用地	無								
土	石流警戒發布					土石流警	戒基準值			
	二、受災情形									
災	害發生時間	95年6月	9日 5	時		資訊來源	人和村金	全財富村長		
災害類型		崩塌災害								
災損類型與災情 描述		1 民生巷路基約 100 公尺崩塌至卓棍溪河谷,致使道路上方 2 戶民宅前空地及通道龜裂。(崩塌範圍:長約 150 公尺、寬約 100 公尺、高約 75 公尺、面積約為 1.5 公頃) 2.民生巷道路及擋土牆損毀 100 公尺,道路中斷,影響村民往來交通。								
災損統計	民宅建物	二戶民宅前空地及道路龜裂。								
		道路:民生巷道路中斷約 100 公尺、道路旁擋土牆約 100 公尺龜裂。								
	農林用地	<u>無</u>								
ם	人命損失/ 房舍毀損統計	死亡 共 0	人失蹤	共 0 人	受傷	共 0 人	房屋受損	共 2 棟		
疏散避難情況		疏散時間:95年6月9日9時				疏散人數:約12人				
		本次疏散避難至何處:鄰近之民宅								

950609 豪雨-南投信義-001

現勘日期: 96年1月30日

三、災害發生原因與建議							
災害發生原因	災害地點為山腹地形,地質構造主要由四稜砂岩組成,覆土層多為軟弱岩層與風化土層,因連日降雨雨水入滲,使土層及岩體含水量增加,抗剪強度降低,進而產生土體滑動,形成崩塌及上方民宅前空地及道路龜裂。						
二次災害可能性	邊坡上方裂隙尚未妥善處理,若未來發生豪雨,二次災害發生可能性高。						
目前處置情況	緊急遷移受災居民至安全區域之民宅。						
建議緊急處置措施	 1.建議搶通遭土石堆積之道路。 2.崩塌區及上方裂隙處鋪設防水布防止雨水入滲,並加強民生巷路基及擋土牆之保護措施,避免災情擴大。 3.若大雨不斷,疏散崩塌區上方之居民至安全處所。 						

四、降雨組體圖

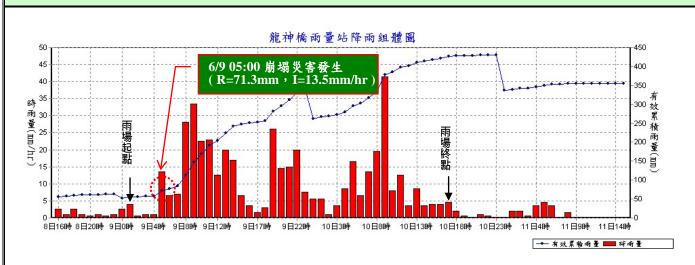


參考雨量站: 南投縣水里鄉龍神橋雨量站(測站編號: C1I160)

土石流警戒基準值:--


950609 豪雨-南投信義-001

現勘日期:96年1月30日

五、災區地理位置圖

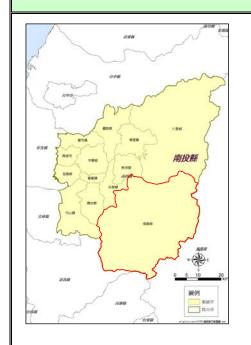



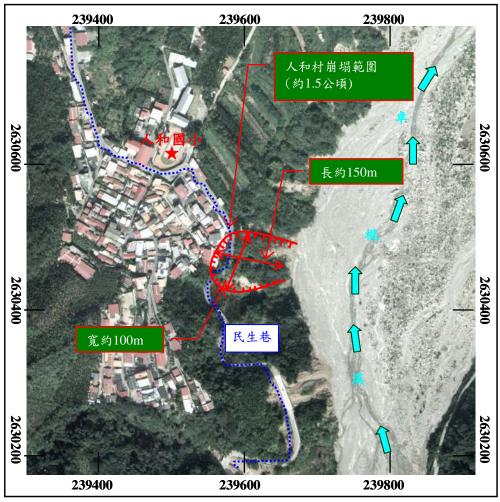

正射影像拍攝日期:2002年10月

註:座標採TWD67


950609 豪雨-南投信義-001

現勘日期: 96年1月30日


六、現況相片(1/3)





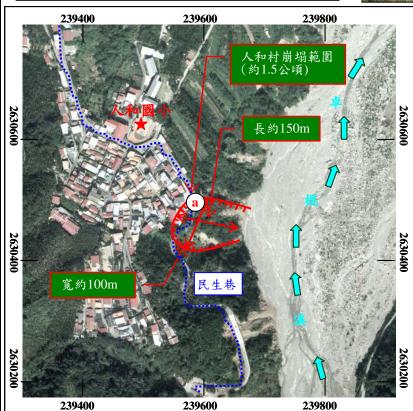



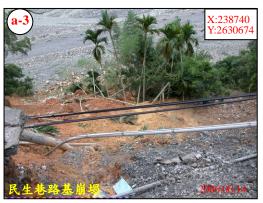





註:座標採 TWD67


950609 豪雨-南投信義-001

現勘日期:96年1月30日

六、現況相片(2/3)





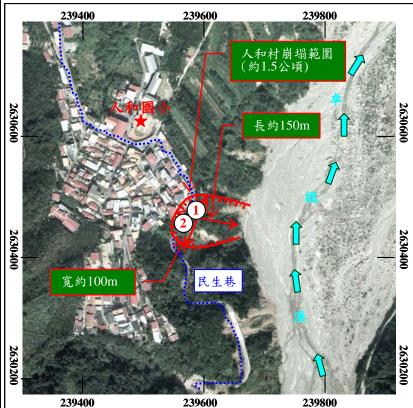








註:座標採 TWD67

950609 豪雨-南投信義-001

現勘日期: 96年1月30日

六、現況相片(3/3)

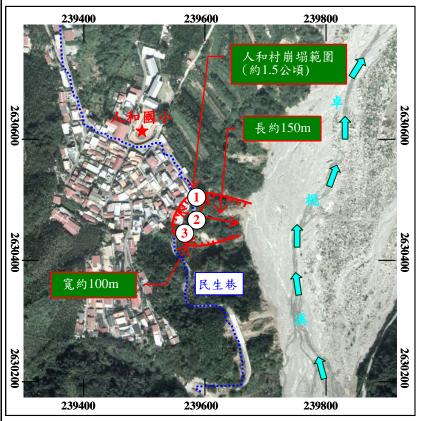













註:座標採 TWD67