

96 年 0809 豪雨重大土砂災情速報

960809 豪雨-台南龍崎-002

現勘日期：96 年 08 月 16 日

一、災區基本資料

災區行政區域		台南縣龍崎鄉崎頂村			
溪流名稱	許縣溪	所屬流域	鹽水溪		
災區土地權屬	山坡地 100%				
土石流潛勢溪流	<input type="checkbox"/> 是，溪流編號：_____ <input type="checkbox"/> 否，臨時編號：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 非土石流災害				
受災地點	地標：崎腳橋 (182 縣道往旗山方向約 19.3k 處左轉往石梯，約 100 公尺後右轉直行約 400 公尺處即為崎腳橋)。	GPS 座標	TWD67	X：184583 Y：2540616	
			TWD97	X：185410 Y：2540408	
保全對象	公共設施	橋樑：崎腳橋。 給水設施：附掛於崎腳橋之自來水管線。			
土石流警戒發布	—	土石流警戒基準值	—		

二、受災情形

災害發生時間	96 年 8 月 9 日	資訊來源	龍崎鄉公所建設課陳先生								
災害類型	洪水災害										
災損類型與災情描述	因連日豪雨致使許縣溪溪水暴漲，崎腳橋左岸橋台上游側岸坡遭溪水淘刷流失約 300 立方公尺。										
災損統計	公共設施	崎腳橋左岸橋台上游側岸坡遭溪水淘刷流失約 300 立方公尺。									
	人命/房舍/道路毀損統計	死亡	共 0 人	失蹤	共 0 人	受傷	共 0 人	房屋受損	共 0 棟	道路損毀	共 0 m
疏散避難情況	—										
既有工程設施損壞情形	—										

96年0809豪雨重大土砂災情速報


960809 豪雨-台南龍崎-002

現勘日期：96年08月16日

三、災害發生原因與建議

災害發生原因	因崎腳橋處河道兩岸並無護岸設施穩定岸坡，因此洪水來臨時易使岸坡遭溪水淘刷，危及橋樑設施安全。
二次災害可能性	目前崎腳橋處河道並無護岸及固床設施，未來岸坡遭溪水淘刷之情況將日益嚴重，若崎腳橋之橋台基礎遭沖刷而裸露，將會危及橋樑之安全性。
目前處置情況	—
建議緊急處置措施	目前暫時無立即之危險。

四、降雨組體圖

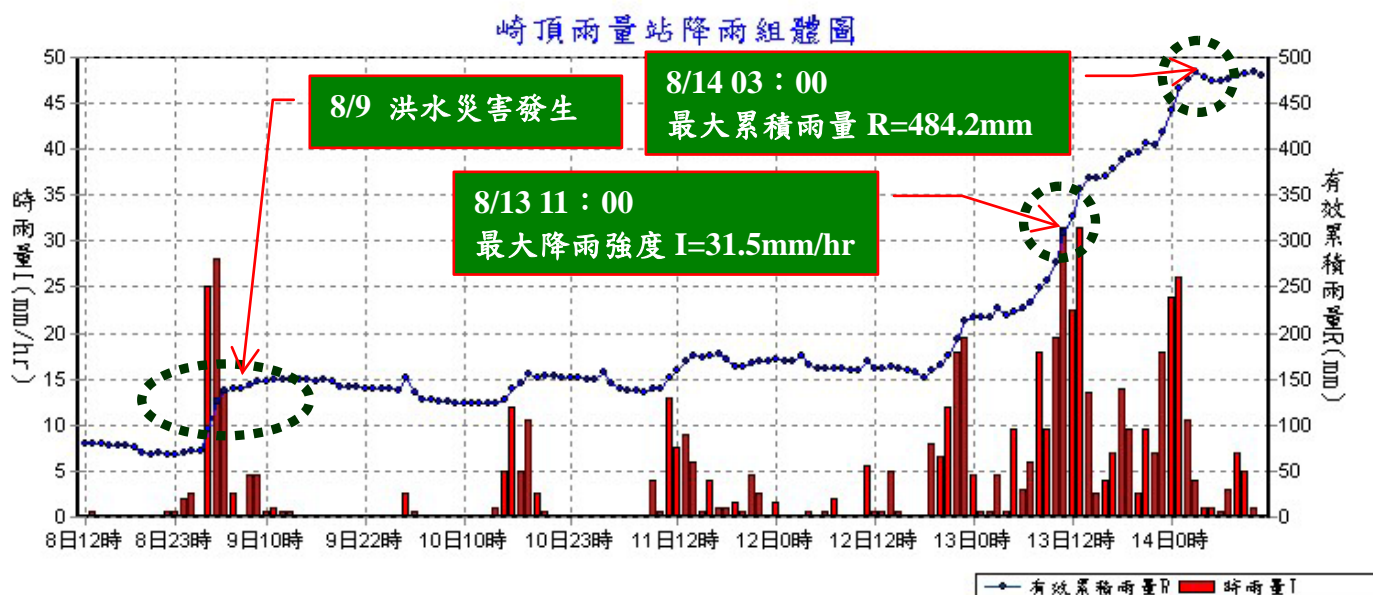

參考雨量站：台南縣龍崎鄉崎頂雨量站(測站編號：C10960)

土石流警戒基準值：—

96年0809豪雨重大土砂災情速報

960809 豪雨-台南龍崎-002

現勘日期：96年08月16日

五、災區地理位置圖



註1：座標採 TWD67

註2：正射影像拍攝日期為 2002 年 12 月

96年0809豪雨重大土砂災情速報

960809 豪雨-台南龍崎-002

現勘日期：96年08月16日

六、現況相片(1/1)

