


110 年 0621 豪雨暨光華崩塌重大土砂災例最速報

110 年 0621 豪雨暨光華崩塌

桃園市一復興區華陵里

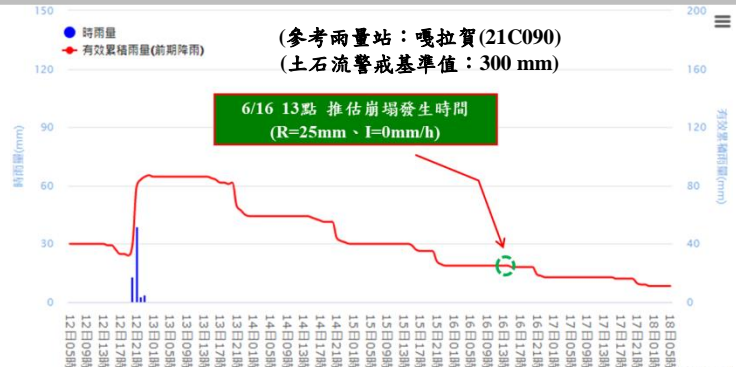

110 年 0621 豪雨暨光華崩塌-桃園復興-001

- ❖ 災害發生位置：臺 7 線 50K 大漢橋上游 100 公尺
- ❖ 災害發生時間：6 月 16 日 13 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：25mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：臺 7 線 50K 大漢橋上游 100 公尺之陡峭邊坡發生崩塌，推測發生原因乃該處屬順向坡且位於河道凹岸，加上連日豪雨流量大增，逕流淘刷坡腳，邊坡失去支撐而導致崩塌，崩塌土砂堆積於河道，並於上游造成堰塞湖。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 80 公尺、寬約 50 公尺，面積約 4,000 平方公尺，平均崩塌深度約 10 公尺，崩塌土方約 40,000 立方公尺；堆積範圍長約 40 公尺，底寬約 80 公尺，上寬約 20 公尺，面積約 2,000 平方公尺，平均堆積深度約 20 公尺，堆積量體約 40,000 立方公尺；壩體後方蓄水範圍長約 100 公尺、寬約 25 公尺，面積 2,500 平方公尺，最大水深約 12 公尺，蓄水水體粗估為 15,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：無。

