


110 年 0621 豪雨暨光華崩塌重大土砂災例最速報

110 年 0621 豪雨暨光華崩塌

嘉義縣一大埔鄉和平村

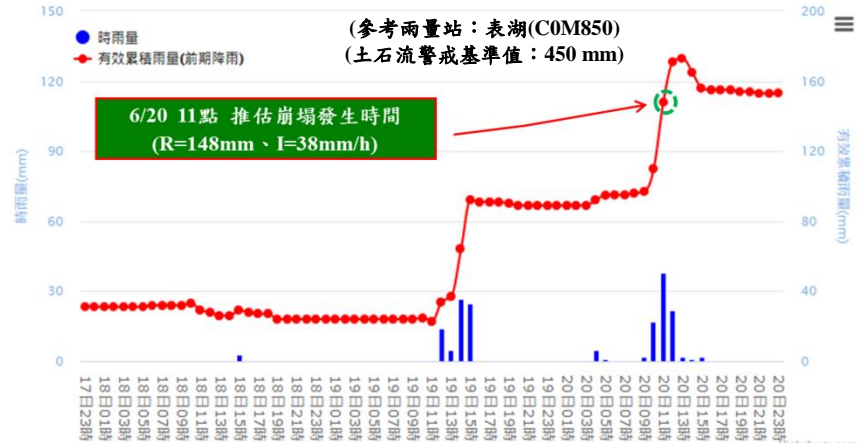


110 年 0621 豪雨暨光華崩塌-嘉義大埔-001

- ❖ 災害發生位置：嘉 133 線 4K 處
- ❖ 災害發生時間：6 月 20 日 11 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：148mm

註 1：降雨組圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：嘉 133 線 4K 道路上邊坡發生崩塌，推測發生原因乃 6 月 19 及 20 日之降雨造成邊坡含水量上升而崩塌，土砂堆積於道路並阻礙通行，雖有土石堆積於二寮坑溪左岸，惟未影響水流通行，亦未對防砂壩及護岸等構造物造成破壞。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 40 公尺、寬約 50 公尺，面積約 2,000 平方公尺，平均崩塌深度約 3 公尺，崩塌土方約 6,000 立方公尺；堆積範圍長約 30 公尺、寬約 50 公尺，面積約 1,500 平方公尺，平均堆積深度約 4 公尺，堆積量體約 6,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：掩埋道路約 50 公尺。

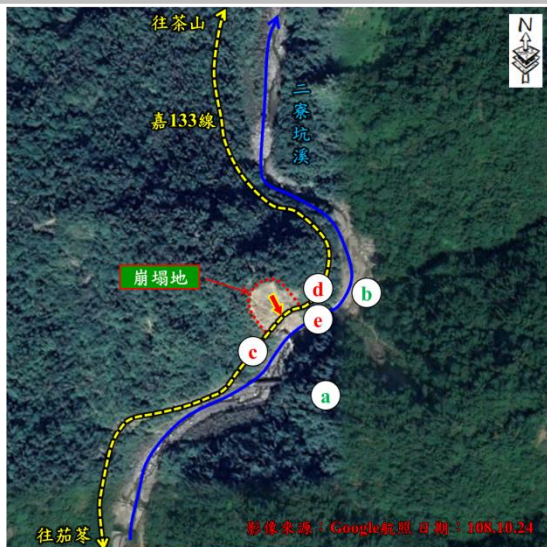

崩塌於道路之土石已清除，道路原有新作之擋土設施遭崩塌土石掩埋，但尚無破壞情形。

崩塌土石雖堆積於河道左岸，但未阻礙水流，亦未破壞防砂壩及護岸等河道構造物。