


110 年盧碧颱風暨 0806 水災重大土砂災例最速報

110 年盧碧颱風暨 0806 水災

彰化縣—彰化市安溪里

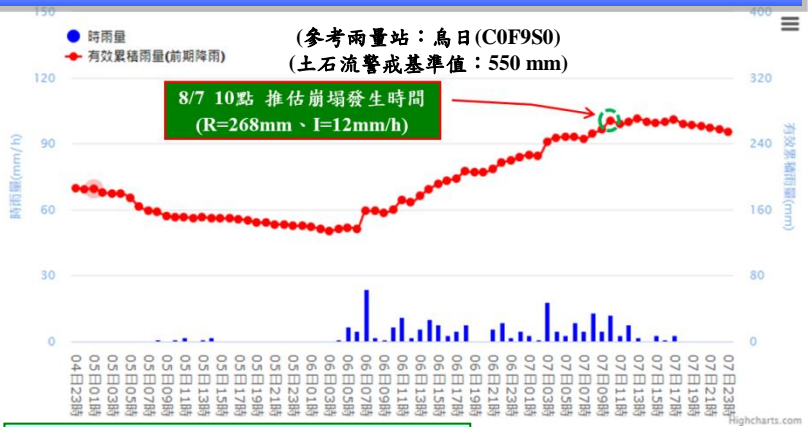

110 年盧碧颱風暨 0806 水災-彰化彰化-001

- ❖ 災害發生位置：安溪路 591 巷
- ❖ 災害發生時間：8 月 7 日 10 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：268mm

- 註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統
- 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
- 註 3：發生時間為推估時間。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本案崩塌地位於安溪路 591 巷，推測原因可能為兩日之長延時降雨，邊坡含水量增加，導致土壓力上升造成擋土設施破壞進而崩塌，崩塌地造成既有道路及擋土設施損毀約 40 公尺。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 60 公尺、寬約 40 公尺，面積約 2,400 平方公尺，平均崩塌深度約 1.5 公尺，崩塌土方約 3,600 立方公尺。；堆積範圍長約 20 公尺、寬約 40 公尺，面積約 800 平方公尺，平均堆積深度約 4.5 公尺，堆積量體約 3,600 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路損毀約 40 公尺。

