


102年菲特颱風重大土砂災例最速報

102年菲特颱風

新竹縣—尖石鄉錦屏村

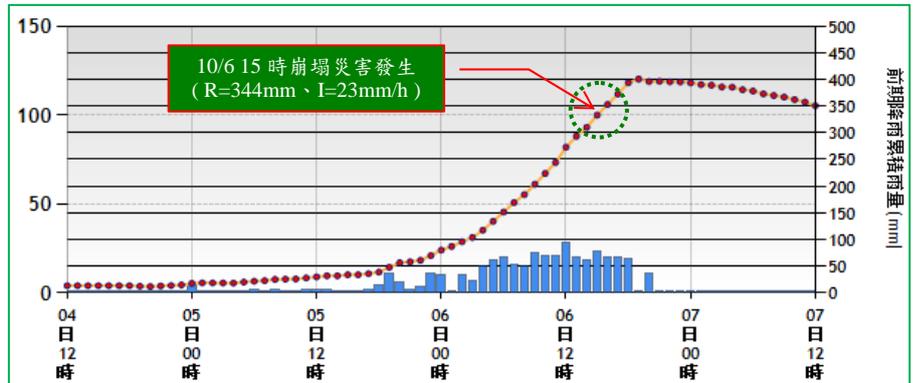

參考雨量站：玉峰(01D280) 土石流警戒基準值：300mm



102年菲特颱風-尖石錦屏-001

- ❖ 災區位置：錦屏玉峰聯絡道路(竹60線鄉道12K及12.5K)
- ❖ 災害發生時間：10月6日15時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 有效累積雨量：344mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災應變系統
註3：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受菲特颱風外圍環流影響，新竹地區連日豪雨，尖石鄉錦屏村玉峰聯絡道路發生崩塌災害。竹60線鄉道12K處上邊坡發生崩塌災害，造成錦屏道路雙向交通中斷；另12.5K處道路下邊坡崩塌，造成路面坑洞，單向道路損壞交通中斷。
- ✓ 災害規模：錦屏村道路竹60線鄉道12K處崩塌概估規模，長約40公尺、寬約40公尺，崩塌深度約2.5公尺，坡度約30度。目視道路邊坡無檔土牆等設施。竹60線鄉道12.5K道路下邊坡崩塌，長約10公尺，寬約2公尺，坡度近70度。尖石鄉公所已辦理道路土石清除。
- ✓ 災損統計：錦屏玉峰聯絡道路中斷500公尺。

影像來源：水土保持局土石流災例歷史資料庫

