


105 年其他重大土砂災例摘要報告

105 年其他

台南市—楠西區照興里

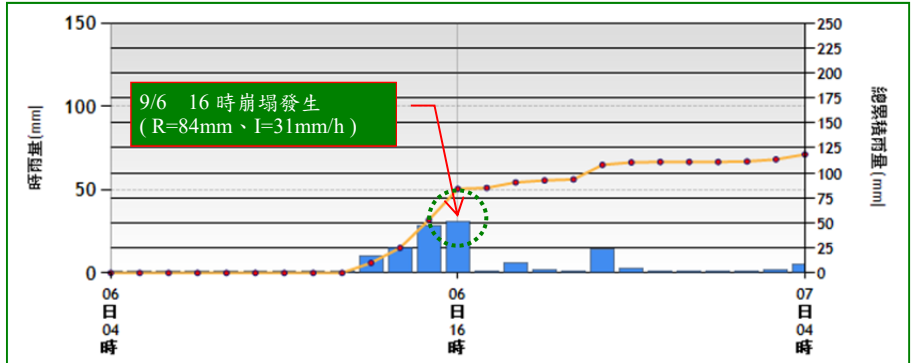

(參考雨量站：楠西(C10940) 土石流警戒基準值：400mm)



105 年其他-台南楠西-001

- ❖ 災害發生位置：南市 DF-032
- ❖ 災害發生時間：9月6日 16時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：84mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受到鋒面影響，9月5日南市 DF-032 源頭再次發生崩塌，崩塌材料暫積於河道，6日再受強降雨事件，大量暫積材料隨著地表逕流下移，造成下游河道淤塞，溢流到河岸兩側及道路上。
- ✓ 災害規模：土砂堆積面積約 6,700 平方公尺，堆積土方量約 4,500 立方公尺。
- ✓ 災損統計：無。

