

# 108 年 0815 豪雨重大土砂災例最速報

108 年 0815 豪雨

## 嘉義縣一中埔鄉中崙村



(參考雨量站：云水國小(81M69) 土石流警戒基準值：350 mm)


### 108 年 0815 豪雨-嘉義中埔-001

- ❖ 災害發生位置：中崙四號橋
- ❖ 災害發生時間：8 月 16 日 6 時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：173 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：0815 豪雨期間，嘉縣 051 支線上游崩場地再度發生崩塌，本次災害崩塌之土石及利奇馬颱風期間堆積於河道上之土石隨嘉縣 051 支流而下，再度堵塞嘉 141 縣道下方之箱涵，導致土石溢流至嘉 141 縣道及附近一戶民宅，道路因此中斷。
- ✓ 災害規模：崩塌地面積 1.6 公頃，長約 200 公尺，寬約 80 公尺，平均深度約 3 公尺，崩塌土石量累積總計約 48,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：民宅掩埋 1 公尺高，道路掩埋 150 公尺，1 處箱涵打除。

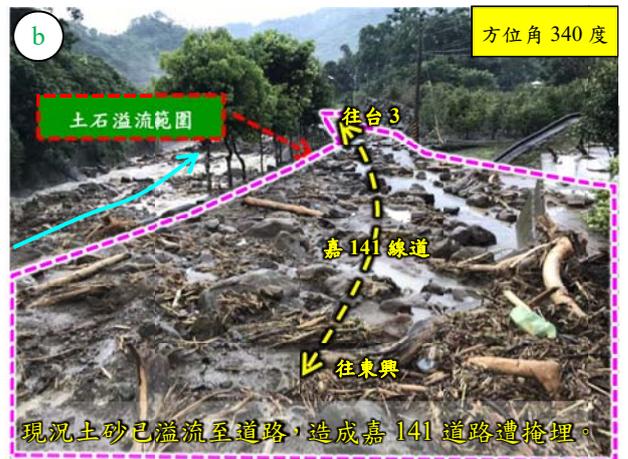

現況土砂已溢流至道路，造成嘉 141 道路遭掩埋。



土石堆積於嘉縣 DF051 及嘉 141 道路，其中嘉縣 DF051 支流淤滿，公所已派重機具前往清除土石。



土石堆積於嘉縣 DF051 旁民宅，堆積高度約 1 公尺。

