## 98 年莫拉克颱風重大土石災例最速報 縣-98 年莫拉克颱風 -梅山鄉太和村 1,500 140 1,400 1,300 130 120 1,200 1,200 1,100 1,000 900 900 900 700 600 110 8/8 23:00 災害發生 時雨量(mm/hr) $(R=972.5 \text{mm} \cdot I=51.5 \text{mm/hr})$ 500 嘉義縣 400 300 200 100 0 6日1時 6日9時 6日18時 7日3時 7日12時 7日22時 8日7時 8日16時 9日1時 9日9時 9日18時 10日4時 10日15時 參考雨量站:瑞里(C1M620) 土石流警戒基準值:400mm 98年莫拉克颱風-嘉義梅山-005 ❖災區位置:梅山鄉太和村 振興宮後方坡地發生嚴重崩塌,造成 石鼓盤溪 (振興宮) 鄰近道路、振興宮、民宅及擋土牆傾 災害位置 (TWD97) ◎瑞峰橋 :8月8日23時 斜倒塌,並於崩塌區上方形成一小型 221590 Y: 2604388 ❖災害類型:崩塌、地滑 堰塞湖(現已排空)。 ❖有效累積雨量: 972.5mm ′人員傷亡:2 人遭土石掩埋罹難。 ✓房屋受損:7棟。 道路毀損:約800公尺。 221600 221200 喜縣DF006 瑞里雨量 票縣DR005

 
註1:坐標採TWD97系統 註2:降雨組體圖資料來源

註2:降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網



道路遭沖毀





塌區現況之遠眺全景

受災民宅