
現勘日期: 98 年 08 月 27 日

一、災區基本資料									
災區行政區域 <b>嘉義縣阿里山鄉樂野村</b>									
溪流名稱		稱	_		所屬流域	曾文溪流	<b>流域</b>		
災區土地權屬			山坡地(100%)						
土石流潛勢溪流			□是,溪流編號:		否,臨時編	號:	■非土	石流災害	
受災地點			地標:阿里山鄉樂野村 線麗頭隧道口、 路及野溪下游位	樂山產業道		TWD97 X	: 217144 Y	: 2594495	
	全象	民宅建物	農舍:共計民宅9戶。						
		公共設施	道路:台18線龍頭隧道、水樂產業道路、樂山產業道路。 水電設施:沿台18線道路旁設置之電線、電桿及產業道路之民宅管線。						
土石流警戒發布			98年8月7日17時		土石流警戒	<b>戈基準值</b>	300mm		
	二、受災情形								
災害發生時間			98年8月8日1時		資訊來源	新聞媒體、 人員	·台南分局、	村辨公室	
災害類型			崩塌						
災損類型與災情 描述		頁型與災情	根據樂別位第 141 對 145 對	4 為98 5 時 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	群 8 介 4 的 入 崩 , 估 溪 7 8 8 , 於 8 0 ; 造 可 計 河 5 0 年 成 進 超 道 0 0 年 成 進 過 形	郭宇民線中向之害一公短等時定離午下災起遭項別人。 医黄位醚 13延域產土 野堰聚崩於道時伸位業石 浮塞	落塌141 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54	之包能了至度線,民崩遭災括進145計通生1地煙位業一號約完時戶多。	
災	公共設施		道路:台18線龍頭隧	道後中斷 50	0公尺,產	業道路損壞	裹約 1,000 公	尺。	
	其他		民宅2棟全毀、1棟半毀、2棟遭土石侵入。						
統計		》/房舍/ 各毀損統計	死亡共 0 人失蹤 共 (	)人 受傷	共 0 人	房屋	棟 道路 損毀	共 1500 m	
疏散避難情況			無						
既有工程設施 損壞情形			防砂壩遭土石淤埋。						

現勘日期: 98 年 08 月 27 日

三、災害發生原因與建議							
災害發生原因	由於莫拉克颱風帶來大量雨水造成多處邊坡崩塌,大量土石傾洩而下,沖 毀邊坡及下方民宅,土石淤積於曾文溪主流河道形成短期堰塞湖,所幸堰 塞湖即時崩塌未釀成更大災害。						
二次災害可能性	已發生崩塌範圍相當大,且崩落後目前坡面仍相當陡峭,在未做任何改善措施情況下,再次發生土石流及崩塌之可能性高。						
目前處置情況	目前已將有崩塌疑慮地區周邊住戶暫時疏散。						
建議緊急處置措施	<ol> <li>未來預測豪大雨來臨前,建議當地居民應先行撤離至安全區域。</li> <li>河道及防砂壩中淤積土石應儘速清理,避免持續淤積阻礙行水,崩塌邊坡上方進行防水措施,防止裸露坡面受大雨沖蝕再次崩塌。</li> <li>建議台 18 線巃頭隧道路段邊坡應儘速搶通,維護樂野村聯外道路通行,並研擬相關交通管制措施,大雨時應避免人車通行。</li> </ol>						

#### 四、降雨組體圖

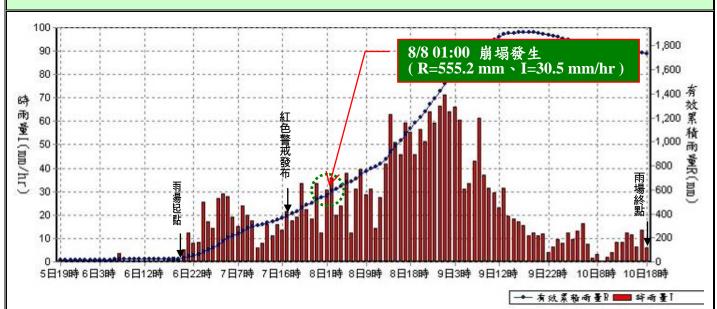


參考雨量站: 嘉義縣阿里山鄉瀨頭雨量站(測站編號: C1M390)

土石流警戒基準值:300mm

現勘日期: 98 年 08 月 27 日

#### 五、災區地理位置圖



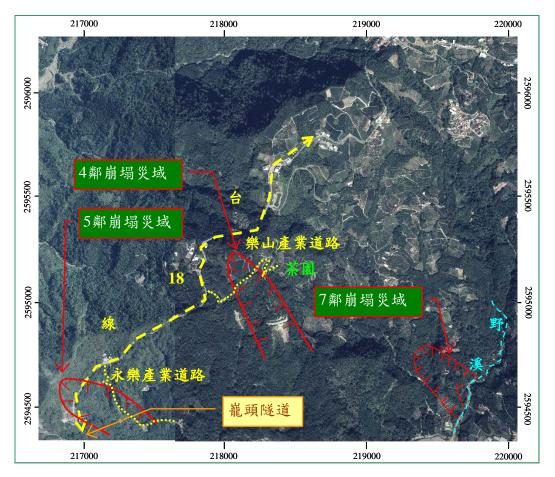

註1:坐標採TWD97

註2:正射影像圖拍攝日期為2003年7月。

現勘日期: 98 年 08 月 27 日

#### 六、現況相片(1/3)













現勘日期: 98 年 08 月 27 日

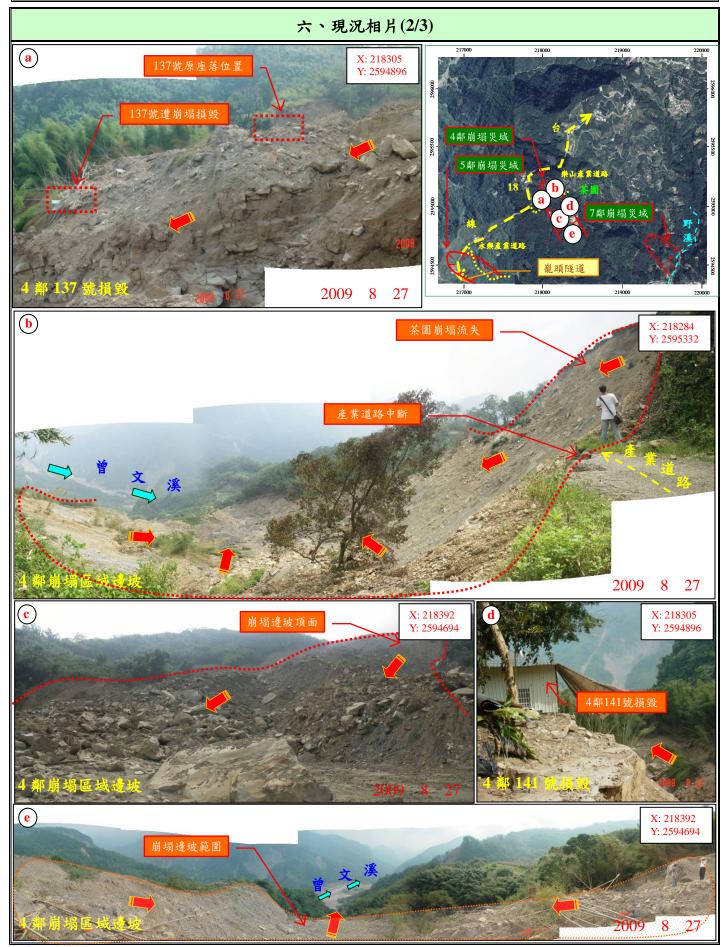

現勘日期: 98 年 08 月 27 日



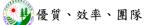

附錄 B-20 6/6