99 年凡那比颱風重大土石災例速報 99 年凡那比颱風-高雄六龜-005 現勘日期:

現勘日期:99年10月05日


一、災區基本資料						
災區	行政區域	高雄縣六龜鄉荖濃村				
溪流名稱		頂濃橋野溪	所屬流域	荖濃溪流坛	或	
災區土地權屬		山坡地(65%)、林班地(35%)				
土石流潛勢溪流		□是,溪流編號: □否	,臨時編號	:	_ ■非土石	流災害
受災地點		地標:頂濃橋 (台 20 線 75.2K)	GPS 坐標	TWD97 X	: 217155 Y	: 2553855
保全對象	民宅建物	一般民宅:荖濃村約20戶。 寺廟教堂:清奉宮。				
		道路:台20線、聯通道路。 電力設施:電桿等電力設施。	橋梁:頂湯	頂濃橋、無名橋。		
	農林用地	農園:居民耕作果園。				
土石	流警戒發布	_	土石流警戒	支基準值	_	
二、受災情形						
災害發生時間		99年9月19日21時0分	資訊來源	謝美鳳村長	:	
災害	類型	洪水	<u> </u>			
災損類型與災情描述		頂濃橋上游坡地於本次凡那比颱風 亦坍塌進入河道,造成河道堵塞。 土石淤埋:崩塌地下方土石堆積 道淤埋。 土石堵塞:因土石堆積於頂濃橋上 土石沖刷:下游荖濃村11號民宅 岸與房舍基礎流失。 土石漫流改道:頂濃橋處溪水漫流	造成頂濃棉 致部落內耶 游導致河道經過	喬處河道溢	奄,溪水漫100~150野溪沖刷使	流至台 20 公尺)與河
災損統計人	、宅建物	清奉宮與周遭3戶民宅遭溪水溢淹	,水深約1	15 公分。		
	六	道路:台20甲線遭溪水溢淹約40 埋,土石堆積道路估計120公尺長 橋梁:頂濃橋處野溪溢淹。		に深約 15 公	分。聯通道	路土石淤
	命/房舍/ 〔路毀損統計	死亡共 0 人失蹤 共 0 人 受傷	共 0 人	房屋 受損 共4	棟 道路 損毀	共 160 m
疏散避難情況		無。				
既有工程設施 損壞情形		荖濃村 11 號民宅下方護岸經多次颱風侵襲導致沖毀。 莫拉克颱風後整理之河道旁堆土遭雨沖刷倒塌。				

99 年凡那比颱風-高雄六龜-005

現勘日期:99年10月05日

三、災害發生原因與建議 此處地質多為桂竹林層,其地質狀況為頁岩與砂岩互層,容易因雨水侵蝕 導致砂岩層軟化,引起崩塌災害。過去經過卡玫基、莫拉克等颱風造成此 處裸露面受雨水沖刷導致土石崩塌,然而災後整理土石並未完全清理,多 災害發生原因 數鬆散土砂遺留在此次致災溪流上游處,此次凡那比颱風帶來豪雨造成鬆 散土石沖刷至下方河道,造成河道淤積,溪水因此溢淹至台 20 線造成此 次洪水災害。 上游崩塌地目前並無崩塌地整治工程,保持現狀不予以整治日後必然 1. 會產生再次上砂災害,加上堆積土石尚未清理,影響野溪水流狀況。 二次災害可能性 2. 頂濃橋經過多次颱風豪雨均有溢淹災情傳出,若無妥善處理,此致災 野溪日後發生溢淹災情可能性高。 目前處置情況 鄉公所派員整理台 20 線溪水溢淹處。 崩塌地下方尚有大量土石堆積,阻塞河道,考量野溪通水順暢應盡早 1. 予以清運。 建議緊急處置措施 2. 11 號民宅下方基礎遭溪流長年沖刷導致基礎流失,應儘速施作保護措

四、降雨組體圖

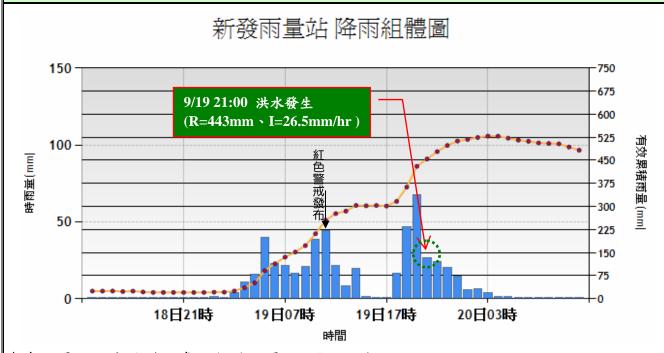

參考雨量站:高雄縣六龜鄉新發雨量站(測站編號:C1V240)

施。


土石流警戒基準值:-


99 年凡那比颱風-高雄六龜-005

現勘日期:99年10月05日

五、災區地理位置圖




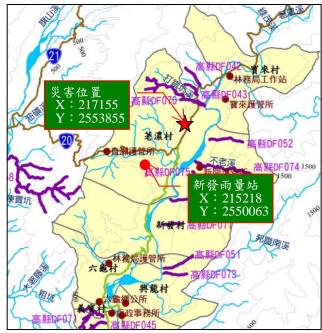

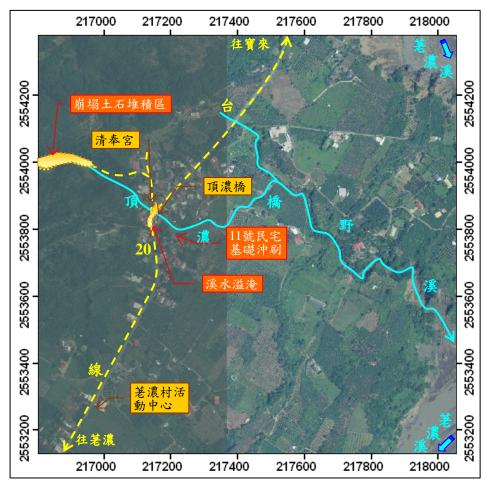

註 1: 坐標採 TWD97。

 
註2:正射影像圖拍攝日期為2009年8月。



99年凡那比颱風重大土石災例速報99年凡那比颱風-高雄六龜-005 現勘日期:

現勘日期:99年10月05日

六、現況相片(1/4)

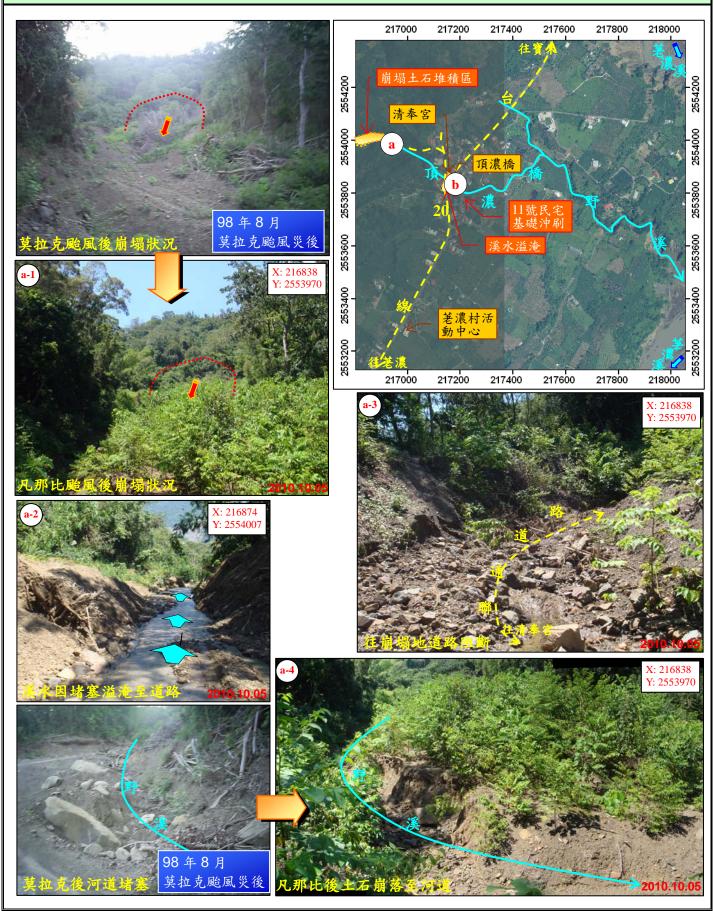

99年凡那比颱風重大土石災例速報99年凡那比颱風-高雄六龜-005 現勘日期:

現勘日期:99年10月05日

六、現況相片(2/4)



99 年凡那比颱風-高雄六龜-005

現勘日期: 99 年 10 月 05 日

六、現況相片(3/4)



99 年凡那比颱風-高雄六龜-005

現勘日期:99年10月05日

六、現況相片(4/4)







