99年梅姬颱風重大土石災例速報99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-007

現勘日期:99年10月24日

一、災區基本資料		
災區行政區域 宜蘭縣蘇澳鎮永樂里		
溪流名稱		永樂里 10 鄰民宅後方坑溝 所屬流域 蘭陽河流域
災區土地權屬		山坡地(100%)
土石流潛勢溪流		☆ □是,溪流編號: □否,臨時編號: ■非土石流災害
受災地點		地標:永樂里 10 鄰 (永樂南路 96~99 號) GPS 坐標 TWD97 X:335347 Y:2718092
保	民宅建物	一般民宅:永樂里 96 號、97 號、98 號、99 號。 倉庫:2棟。 寺廟教堂:福德廟。
對	象 公共設方	道路:永樂南路。 電力設施:台電電線桿等電力設施。
	農林用均	也 農園:村民栽種果園。
土ね	五流警戒發 る	5 99年10月21日14時(紅色警戒) 土石流警戒基準值 600mm
二、受災情形		
災害發生時間		99年10月21日10時00分 資訊來源 永春里第10鄰劉鄰長及居民
災害類型		崩塌
災損類型與災情 描述		永樂南路 96~98 號民宅後方發生崩塌災害,崩塌土石堆積於 96 號民宅後方約一層樓高;雨水挾帶坡面土砂入侵 96 號~99 號民宅及永樂南路路面,造成房舍遭土砂泥流入侵。
		情 永樂南路 99 號民宅後方坑溝溪水暴漲,混合土砂溢淹至永樂南路及房舍內。
		土石淤埋:96 號農舍遭崩塌土石淤埋至一層樓高;永樂南路約200公尺遭土砂泥流淤埋,96 號至99 號民宅及種植之果園遭土石泥流入侵淤埋,民宅土砂淤積深度約50公分。 土石堵塞:民宅96 號排水溝遭土砂泥流阻塞。
	民宅建物	民宅:永樂里10 鄰96 號~99 號民宅受到土石入侵淤埋。
災	農林用地	農園: 梨子果園約 1.5 公頃遭土石淤埋。
損統	公共設施	道路:永樂南路約200公尺遭土砂泥流淤埋。
	人命/房舍/ 道路毀損統	計 死亡 共 0 人 失蹤 共 0 人 受傷 共 0 人 房屋 共 6 棟 道路 約 200m
疏散避難情況		疏散時間: 10月21日12時 原先規劃避難處所: — 本次疏散避難至何處:永樂車站
既有工程設施 損壞情形		96 號民宅排水溝渠遭受泥砂阻塞,無法排水。

99 年梅姬颱風重大土石災例速報

99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-007

現勘日期:99年10月24日

三、災害發生原因與建議

災害發生原因

據災區現地訪談得知, 10年前崩塌坡面上方設置台電電線桿等電力設施,施工破壞坡面穩定性,且未進行坡面整治或植生保護工法,因此本區域山坡地脆弱易崩;梅姬颱風帶來之連續性豪雨沖刷坡面,造成永樂南路 96號民宅後方陡坡抗剪力不足而發生崩塌災害,豪雨挾帶土砂衝入96~99 號民宅及果園,而99號民宅後方坑溝亦因急速逕流挾帶土砂沖刷而下,造成洪水災害。

二次災害可能性

- 96號民宅後方崩塌土石堆積於後方果園,形成平緩之堆積區且與一樓 屋舍同高,若遭受連續降雨持續沖刷裸坡,將直接形成土石流害,直 接衝擊坡面下方保全對象。
- 2. 99 號民宅之坑溝雖坡度較緩,惟居民於梅姬風災過後挖寬之渠道兩岸 皆為臨時土堤,若欲連續降雨土堤將流失阻塞渠道排水。

目前處置情況


- 1. 居民自行清淤排水溝,並搭設簡易排水溝蓋,避免再次遭土砂淤埋。
- 2. 居民自行清淤房舍及永樂南路路面之土砂泥流。

建議緊急處置措施

- 1. 96 號民宅後方之崩塌地建議先以帆布覆蓋,避免持續遭雨水沖刷崩落,可利用現場崩塌堆積土石為材料,施作臨時性石籠擋土牆。
- 現場可見永樂南路旁堆積大量土砂淤泥,建議清淤避免大雨再次造成 路面泥濘,阻斷通行。


四、降雨組體圖

冬山雨量站 降雨組體圖

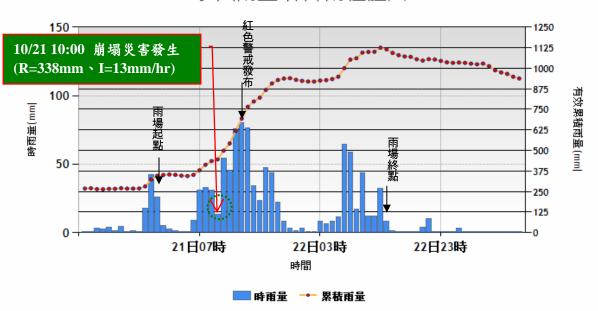

參考雨量站:宜蘭縣冬山鄉冬山雨量站(測站編號:C0U680)

土石流警戒基準值:600mm

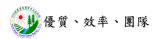


現勘日期:99年10月24日

五、災區地理位置圖






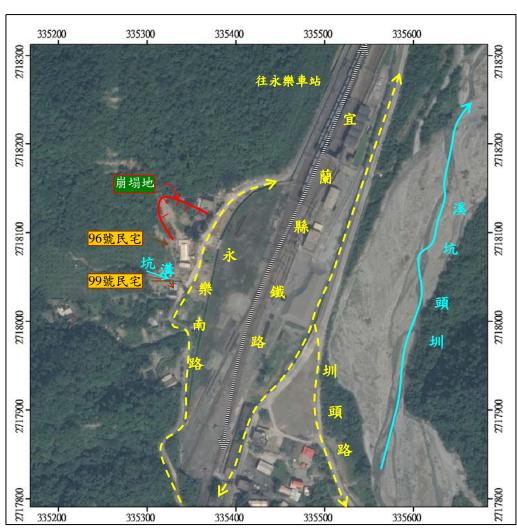

註 1: 坐標採 TWD97。


註2:正射影像圖拍攝日期為2010年10月26日。

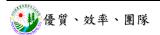

99 年梅姬颱風重大土石災例速報99 年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-007

現勘日期: 99 年 10 月 24 日

六、現況相片(1/3)

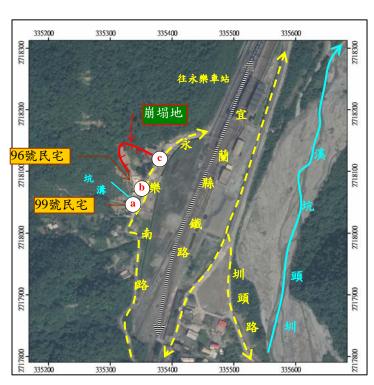









99 年梅姬颱風重大土石災例速報99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-007

現勘日期: 99 年 10 月 24 日

六、現況相片(2/3)









99年梅姬颱風重大土石災例速報99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-007

現勘日期:99年10月24日

六、現況相片(3/3)









