現勘日期: 99 年 11 月 1 日

一、災區基本資料						
災區行政區域		宜蘭縣蘇澳鎮南成里				
溪流名稱		_	所屬流域	蘭陽河流域		
災區土地權屬		山坡地 30%				
土石流潛勢溪流		□是,溪流編號:□否	,臨時編號: ■非土石流災害			
受災地點		地標:文化巷 (台2戊轉力行街盡頭)	GPS 坐標	TWD97	X: 337533 Y	7:2719385
保全	民宅建物	一般民宅:文化巷民宅90戶。 寺廟教堂:鎮南廟。				
	公共設施	道路:文化巷。 電力設施:電線杆等輸配電設施。				
土石流警戒發布		_	土石流警戒	基準值 —		
二、受災情形						
災害發生時間		99年10月21日12時00分	資訊來源	張誠烋里-	Ę	
災害類型		崩塌				
災損類型與災情 描述		梅姬颱風期間,文化巷多起崩塌地土石崩落,其中 19 到 22 民宅後方崩塌,造成 20 號民宅損壞,文化巷多數民宅遭崩塌土石堆積,部份土石衝入民宅導致民宅損壞。 土石淤埋:文化巷道路與周邊民宅淤埋。				
"民	宅建物	一般民宅:文化巷民宅約35戶遭。	35 户遭土石堆積淤埋。			
統計人位	共設施	道路:文化巷土石堆積約 120 公尺				
	命/房舍/ 咯毀損統計	死亡 共 9 人 失蹤 共 0 人 受傷	共 0 人	房屋 共3	5棟 道路 損毀	共 120 m
疏散避難情況		疏散時間:10月21日中午12時。	疏散人數	: 250 人		
		原先規劃避難處所: —		次疏散避難至何處: 方澳消防分隊消防局		
		補充說明:部份受災無法入住房舍住戶於災後寄住於南天宮香客大樓。				
既有工程設施 損壞情形		民宅後方擋土牆遭崩塌土石擠壓,導致淤埋或倒塌。				

99 年梅姬颱風重大土石災例速報

99 年梅姫颱風-宜蘭蘇澳-022

現勘日期:99年11月1日

三、災害發生原因與建議

災害發生原因

災害地點之岩性屬中新世廬山層,主要為硬頁岩、板岩、千枚岩夾帶砂岩構成,因劈理發達,容易沿劈理扭曲及碎裂,易於剝落風化,加上地形坡度、地震因子,此處地質條件較為破碎。梅姬颱風結構完整,其外圍環流挾帶豐沛的水氣讓蘇澳地區時雨量達 182 毫米,24 小時累積雨量更是超出1000 毫米,長時間的龐大降雨使土壤間層理軟化,土壤無法承載自身土重,導致此崩塌災情。

二次災害可能性

崩塌地土石尚未穩定,遇到颱風豪雨勢必持續崩落,目前多處崩塌地均產 生崩塌潛勢,現場觀察崩塌地均尚未將土石清理完畢,遇到颱風豪雨必然 再次發生災情。

目前處置情況

- 1. 宜蘭縣工務局派員整理民宅後方堆積土石、將鄰近崩塌地以帆布覆蓋 防止雨水沖刷裸露面。
- 2. 國軍協助居民清理家園。


建議緊急處置措施 2.

1. 崩塌裸露面多為鬆散土石,隨時有崩落可能,考量崩塌地下方保全住 戶安全,應儘速整理坡面土石進行清運。

由於鄰近區域山坡有多處崩塌,在後續整治工程執行前應於豪雨來臨前優先撤離居民,尚未處理之崩塌地以覆蓋物保護裸露面,以免崩塌災情繼續擴大。


四、降雨組體圖

冬山雨量站 降雨組體圖

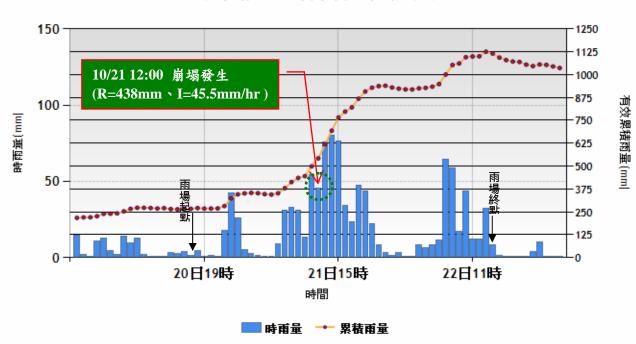

|参考雨量站:宜蘭縣冬山鄉冬山雨量站(測站編號:C0U680)

土石流警戒基準值:600mm

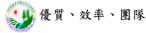


現勘日期:99年11月1日

五、災區地理位置圖






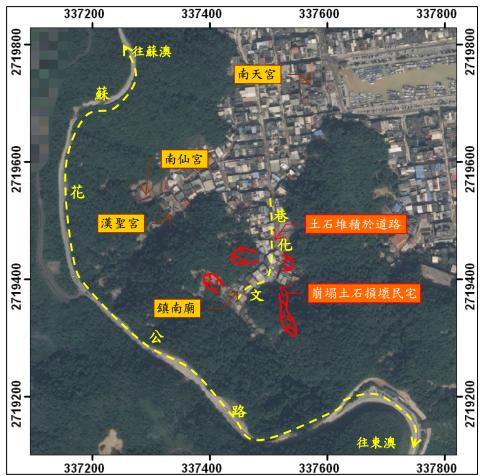


註1:坐標採TWD97。

註2:正射影像圖拍攝日期為2010年10月26日。

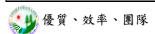

現勘日期:99年11月1日

六、現況相片(1/5)

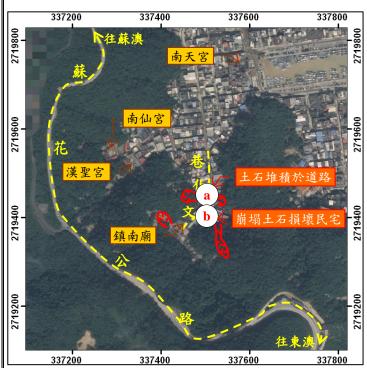





現勘日期:99年11月1日

六、現況相片(2/5)




現勘日期:99年11月1日

六、現況相片(3/5)





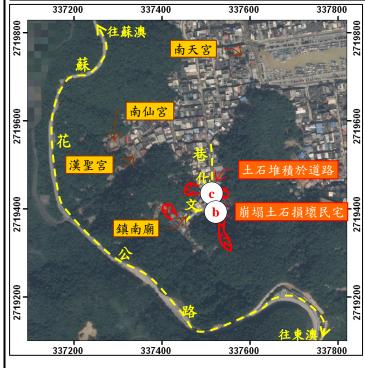



現勘日期:99年11月1日

六、現況相片(4/5)











現勘日期:99年11月1日

六、現況相片(5/5)

