


115年土砂災例最速報

巴威颱風

新竹縣一尖石鄉錦屏村

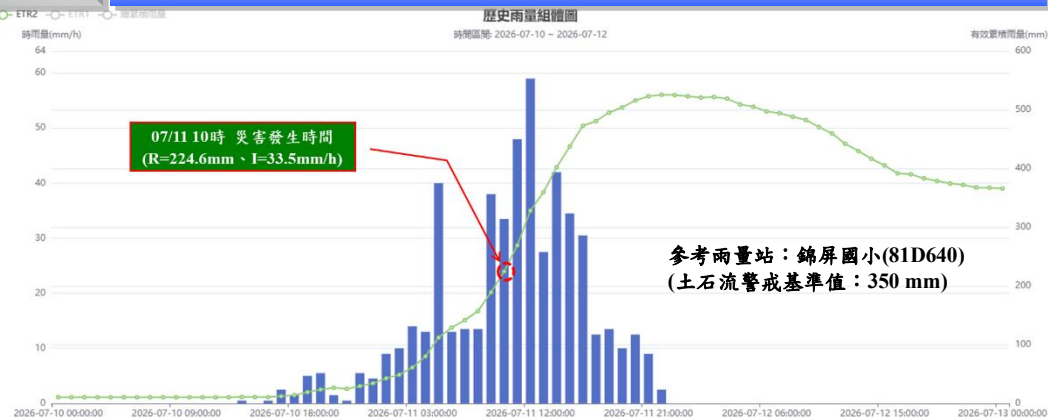

115年巴威颱風-新竹尖石-001

- ❖災害發生位置: 竹60線 14.5K(竹縣DF062)
- ❖災害發生時間: 07月11日10時
- ❖災害類型: 土石流、崩塌(山崩)
- ❖災害發生之有效累積雨量: 224.6mm


- 註1: 降雨組圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。
 註3: 發生時間為推估時間。
 註4: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖災損描述與統計:

- ✓災情描述: 竹縣DF062因巴威颱風帶來之強降雨,致使源頭發生2處新生崩塌,崩塌土砂下移淤滿防砂壩後溢流,造成竹60線14.5K遭淤埋,且土砂持續向下游堆積至無名橋,使橋涵及過路箱涵通水斷面減小,另無名橋下游左岸亦因逕流冲刷有崩塌情形發生。
- ✓災損統計: 道路淤埋長度約30公尺。

災害規模					
區位	長(公尺)	平均寬(公尺)	面積(平方公尺)	平均深度(公尺)	體積(立方公尺)
1號崩塌地	200	60	12,000	1	12,000
2號崩塌地	80	40	3,200	1	3,200
3號崩塌地	15	20	300	1	300
堆積區	155	10	1,550	10	15,500

總崩塌土方量約15,500立方公尺、總堆積土方量約15,500立方公尺

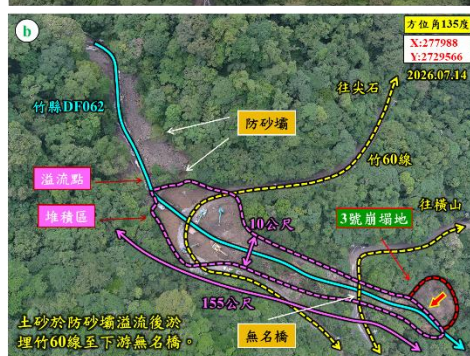

優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署