

# 114年土砂災例最速報

其他(0518)

## 宜蘭縣—頭城鎮石城里



災害位置(TWD97)  
X:345470 Y:2763753  
災害位置(WGS84)  
E:121.94560 N:24.97870

### 114年其他(0518)-宜蘭頭城-001

- ❖ 災害發生位置: 宜縣 DF151
- ❖ 災害發生時間: 05月18日17時00分
- ❖ 災害類型: 土石流
- ❖ 災害發生之有效累積雨量: 54.02mm

### ❖ 災損描述與統計:

- ❖ 災情描述: 台2線116K之宜縣DF151於111年發生崩塌、113年康芮颱風發生土石流，本次因5月18日之午後雷陣雨造成上游發生新增崩塌，逕流挾帶堆積於坑溝之土砂下移，阻塞台2線之過路箱涵及宜縣DF151下游之沉砂池，致使土砂溢流，並沖入民房。
- ❖ 災害規模: 崩場地範圍長約10公尺，寬約5公尺，面積約50平方公尺，崩塌深度約1公尺，崩塌土方量約50立方公尺；堆積區範圍長約30公尺，最大寬約20公尺，面積約600平方公尺，平均堆積深度約1公尺，堆積土方量約600立方公尺。
- ❖ 災損統計: 2棟民房遭土砂沖入。

註1: 降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。  
註3: 發生時間為推估時間。  
註4: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

