

114 年土砂災例最速報

0728 豪雨

臺南市—柳營區旭山里



時雨量 ETR2 ETR1 總累積雨量

歷史雨量組體圖

時間區間: 2025-07-31 ~ 2025-08-02

有效累積雨量(mm)



參考雨量站: 柳營(C0X320)

08/02 21時 災害發生時間
(R=262.4mm、I=0mm/h)

114 年 0728 豪雨-臺南柳營-001

- ❖災害發生位置: 旭山里麻埔 21 號
- ❖災害發生時間: 08 月 02 日 21 時
- ❖災害類型: 崩塌(山崩)
- ❖災害發生之有效累積雨量: 262.4mm


註 1: 降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3: 發生時間為推估時間。

❖災損描述與統計:

✓災情描述: 旭山里麻埔 21 號因西南氣流帶來之連日降雨，造成民房下邊坡發生崩塌，崩塌土砂堆積於坡趾，現況已打設臨時擋土設施防止崩塌地持續擴大，並於臨時擋土設施後方填入土石，維持建物地基。

✓災害規模: 崩塌範圍長約 10 公尺，平均寬度約 30 公尺，面積約 300 平方公尺，平均崩塌深度約 10 公尺，崩塌土方量約 3,000 立方公尺。堆積範圍長約 30 公尺，平均寬度約 20 公尺，面積約 600 平方公尺，平均堆積深度約 5 公尺，堆積土方量約 3,000 立方公尺。

✓災損統計: 1 棟建物損毀。

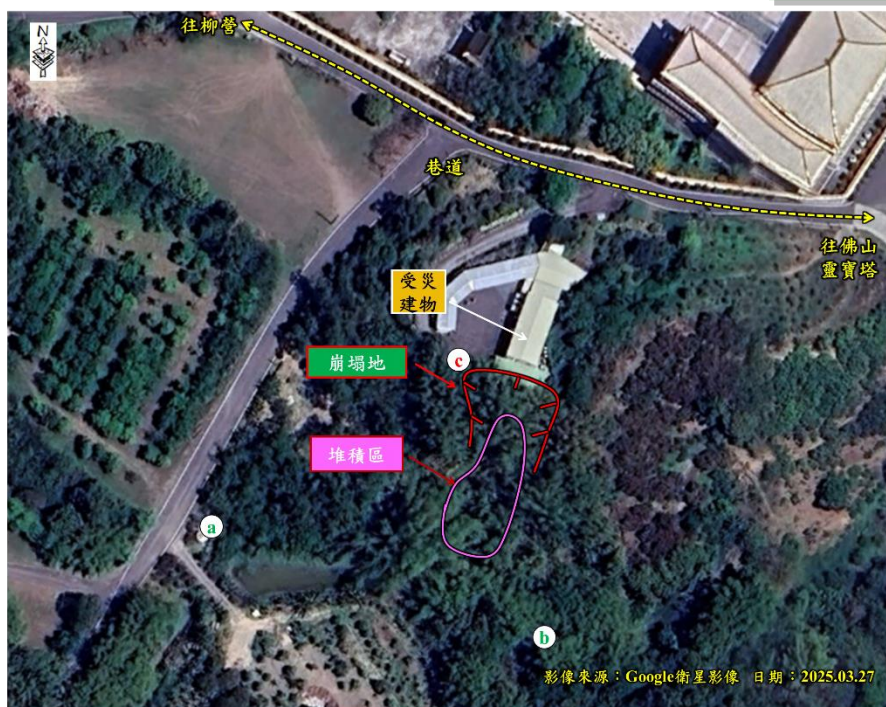

影像來源: Google 衛星影像 日期: 2025.03.27



麻埔21號民房因連日降雨致使下邊坡發生崩塌。



崩塌土砂堆積於崩塌地坡趾。



崩塌造成房屋地基流失長度約10公尺。



現況邊坡打設臨時擋土設施防止崩塌地擴大。



崩塌造成房屋倒塌。



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署