


114 年土砂災例最速報

丹娜絲颱風

南投縣一信義鄉明德村

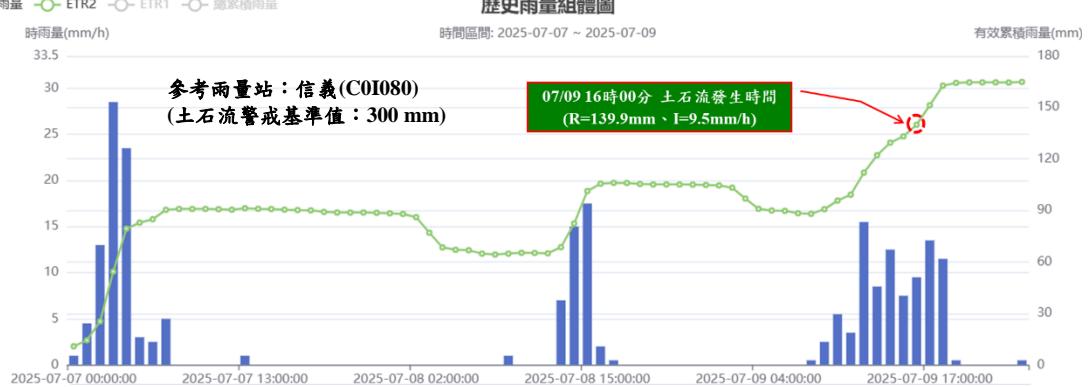

114 年丹娜絲颱風-南投信義-001

- ❖ 災害發生位置 : 投縣 DF185
- ❖ 灾害發生時間 : 07 月 09 日 16 時
- ❖ 灾害類型 : 土石流
- ❖ 灾害發生之有效累積雨量 : 139.9mm

註 1: 降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3: 發生時間為推估時間。
 註 4: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖ 災損描述與統計 :

- ✓ 灾情描述 : 投縣 DF185 因丹娜絲颱風引進西南風造成之降雨引發土石流，源頭既有崩塌地無明顯擴大，推測土砂來源為裸露坡面之沖刷所致，雖災前流路已完成清疏工作，但本次災害土砂又再次阻塞過路箱涵、既有河道及產業道路旁之排水渠道，溢流後淤埋中平巷及產業道路，並堆積於凱米颱風之堆積區(即現況土方暫置區)之上。
- ✓ 灾害規模 : 堆積範圍長約 120 公尺，最大寬度約 80 公尺，面積約 4,800 平方公尺，平均堆積深度約 0.8 公尺，堆積土方量約 3,840 立方公尺。
- ✓ 灾損統計 : 道路淤埋長度約 120 公尺。

