


114 年土砂災例最速報

1020 豪雨

新 北 市—汐止區長青里

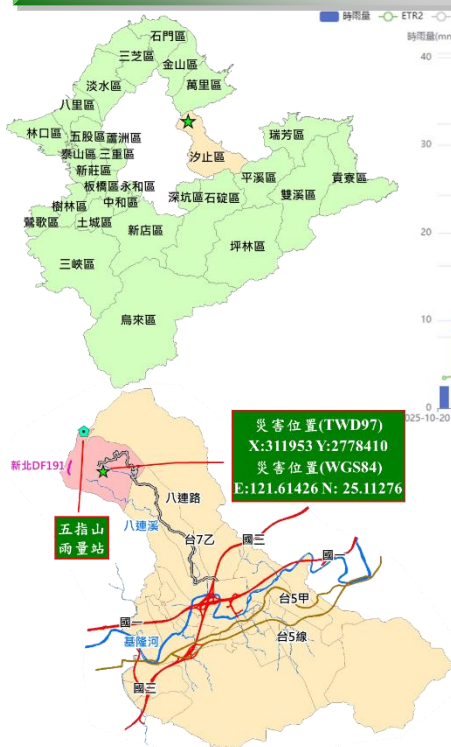

參考雨量站：五指山(C0A870)
(土石流警戒基準值：500 mm)






114 年 1020 豪雨-新北汐止-001

- ❖ 災害發生位置：長青路 210 巷
- ❖ 災害發生時間：10 月 22 日 04 時
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：838.0mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3：發生時間為推估時間。
註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖ 災損描述與統計：

- ❖ 災情描述：長青路 210 巷因東北季風帶來之連日降雨，造成道路路基崩塌，崩塌原因推測為道路排水溢流後冲刷坡面所致，現況已放置砂包導流，避免裸露坡面持續冲刷之風險，而崩塌土砂堆積於道路後，持續受逕流冲刷，大量泥流沿道路而下，並流入下游民房。
- ❖ 災害規模：崩塌範圍長約 40 公尺，平均寬度約 20 公尺，面積約 800 平方公尺，平均崩塌深度約 1 公尺，崩塌土方量約 800 立方公尺。堆積範圍長約 40 公尺，最大寬度約 20 公尺，面積約 400 平方公尺，平均堆積深度約 2 公尺，堆積土方量約 800 立方公尺。
- ❖ 災損統計：道路損毀約 20 公尺、2 戶民房遭泥流流入。

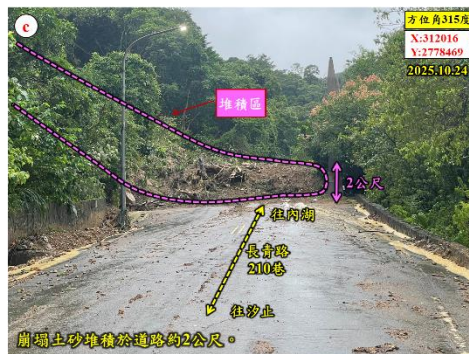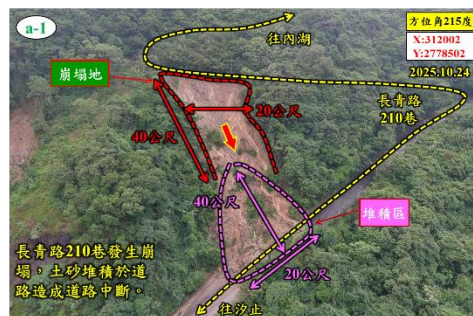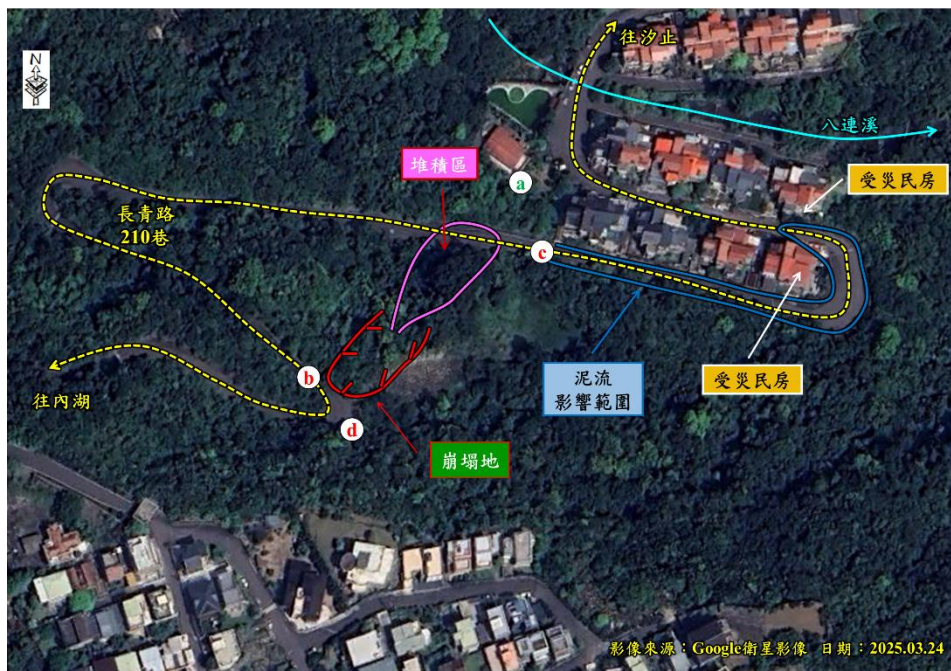

優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署