

114年土砂災例最速報

0728 豪雨

高雄市—桃源區勤和里



時雨量 ETR2 ETR1 總累積雨量

時雨量(mm/h)

歷史雨量組體圖

時間區間: 2025-07-29 ~ 2025-07-31

07/31 11時 災害發生時間
(R=1023.9mm、I=6.5mm/h)

有效累積雨量(mm)

參考雨量站: 桃源區公所(81V950)
(土石流警戒基準值: 250 mm)

114年0728 豪雨-高雄桃源-001

❖災害發生位置: 東莊部落鋼便橋(高市 DF082)、阿力曼民宿後方民房

❖災害發生時間: 07月31日10時

❖災害類型: 土石流、崩塌(山崩)

❖災害發生之有效累積雨量: 1023.9mm

- 註1: 降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
- 註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。
- 註3: 發生時間為推估時間。
- 註4: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖災損描述與統計:

❖災情描述: 東莊部落鋼便橋(高市 DF082)因西南氣流帶來之連日降雨引發土石流, 土石流淤埋東莊鋼便橋及台20線, 現況初步完成台20線及鋼便橋涵之清疏, 以維持通洪斷面。此外, 高市 DF082 南側野溪源頭發生崩塌, 崩塌土砂流出後淤滿東川2號農路之過路箱涵, 造成土砂溢流後沖入阿力曼民宿後方民房。

❖災損統計: 道路淤埋長度約350公尺、1棟民房遭土石流入。

災害規模

區位	長(公尺)	平均寬(公尺)	面積(平方公尺)	平均深度(公尺)	體積(立方公尺)
1號堆積區	300	10	3,000	5	15,000
崩塌地	200	25	5,000	1	5,000
2號堆積區	250	10	2,500	2	5,000

總崩塌土方量約5,000立方公尺、總堆積土方量約20,000立方公尺



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署