


114 年土砂災例最速報

1020 豪雨

新北市一新店區日興里

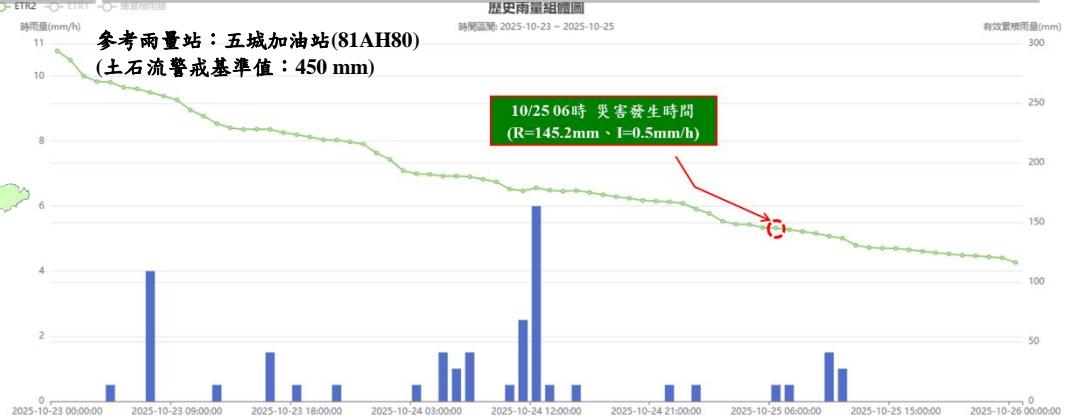

114 年 1020 豪雨-新北新店-001

- ❖ 災害發生位置：錦秀、碧瑤社區
- ❖ 災害發生時間：10月 25 日 06 時
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：145.2mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

註 3：發生時間為推估時間。

註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖ 災損描述與統計：

✓ 災情描述：錦秀、碧瑤社區因東北季風帶來之連日降雨，造成擋土牆倒塌、崩塌原因推測為土體水壓力上升所致，擋土牆倒塌後上、下層銜接面斷裂，並斜靠於錦秀社區 3 棟民房，碧瑤社區之民房因地基坍方，房屋下方已鏤空，錦秀路 11 巷 76 號房屋地基則有裂隙產生。

✓ 災害規模：崩塌範圍長約 10 公尺，平均寬度約 50 公尺，面積約 500 平方公尺，平均崩塌深度約 10 公尺，崩塌土方量約 5,000 立方公尺。堆積範圍長約 10 公尺，平均寬度約 50 公尺，面積約 500 平方公尺，平均堆積深度約 10 公尺，堆積土方量約 5,000 立方公尺。

✓ 災損統計：錦秀社區 3 棟 15 戶民房遭擋土牆撞擊、碧瑤社區 4 棟 4 戶民房遭破壞。



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署