


101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-宜蘭南澳-001

復勘日期：102 年 5 月 21 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	101 年蘇拉颱風-宜蘭南澳-001	
災區行政區域	宜蘭縣南澳鄉碧侯村	
災害類型	土石流	
災害發生時間	101 年 8 月 2 日 2 時	
復勘日期	102 年 5 月 21 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	宜蘭縣政府
	執行期間	101 年 8 月至 101 年 12 月
	工程內容與執行情況	宜蘭縣政府南澳鄉公所執行「南澳鄉 101 年度道路、水利及土石流災害緊急搶修開口契約工程」，於災後完成碧侯活動中心旁野溪溪床土砂清淤，回填被淘空的護岸被填土，設置橫向截水溝引導蝕溝匯入野溪河道，工程已施作完畢。
災害潛勢 (環境變異說明)	配合野溪側向蝕溝所施作的橫向截水溝，採用拋放土石的工法施作土丘，應屬臨時性改善措施，遇颱風豪雨仍有可能因蝕溝淘刷，造成護岸背填土流失，夾砂水流造成下游民宅、道路受災。因下游緊鄰道路民宅，建議設置重機械待命緊急清除，或加強宣導雨量及土石流警戒資訊。	

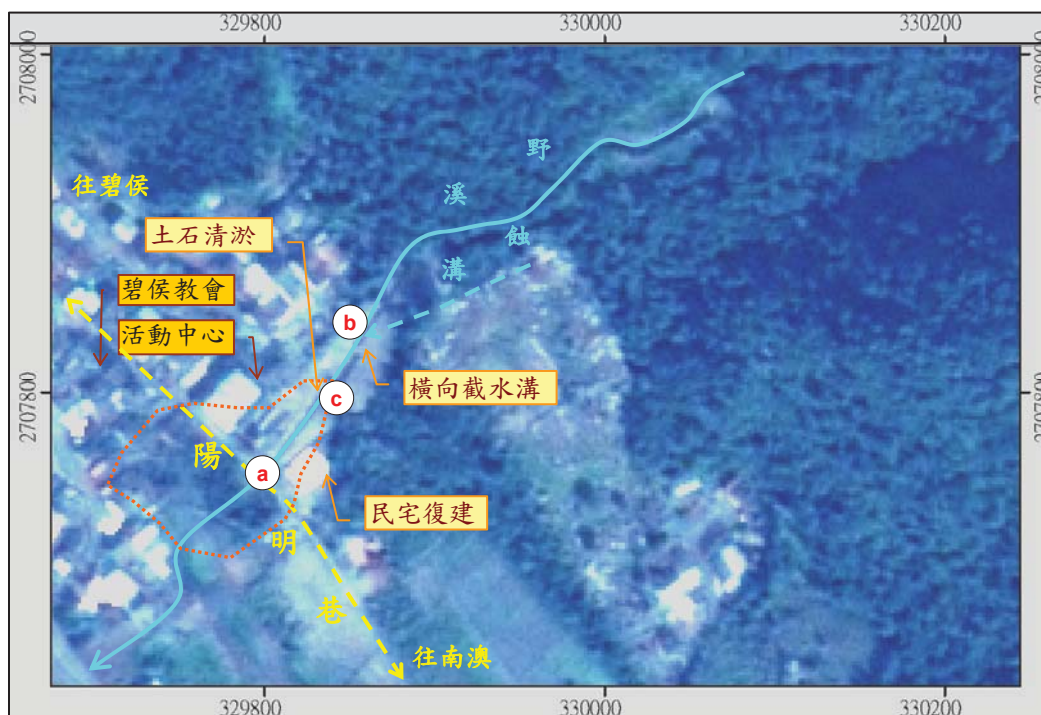

101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-宜蘭南澳-001

復勘日期：102 年 5 月 21 日

一、災區復勘現況(2/3)



101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-宜蘭南澳-001

復勘日期：102 年 5 月 21 日

一、災區復勘現況(3/3)



野溪河床土砂已清淤完成



蝕溝水流導入野溪



以土石方回填流失的護岸背填



版橋已恢復通洪斷面

101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-宜蘭南澳-001

復勘日期：102 年 5 月 21 日

二、災區照片比較(1/2)



101 年蘇拉颱風災例復勘報告

101 年蘇拉颱風-宜蘭南澳-001

復勘日期：102 年 5 月 21 日

二、災區照片比較(2/2)

