


108 年 0611 豪雨重大土砂災例最速報

108 年 0611 豪雨

臺中市—太平區黃竹里

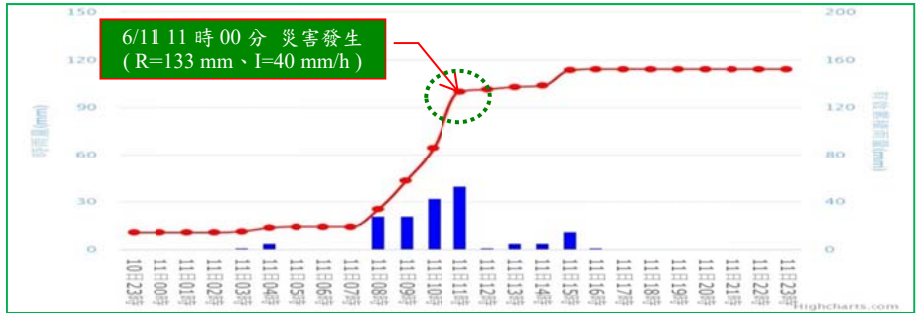

(參考雨量站：桐林(C1F9B1) 土石流警戒基準值：無)



108 年 0611 豪雨-臺中太平-001

- ❖ 災害發生位置：草湖溪糖廓橋
- ❖ 災害發生時間：6 月 11 日 11 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩、沖蝕)

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

❖ 災情描述：0611 豪雨期間，位於糖廓橋下游之河段兩岸邊坡發生災害

1. 草湖溪左岸邊坡發生地滑，滑動體下滑至河道內，造成既有護岸毀損 80 公尺，河道窄縮 10 公尺(原河道寬 30 公尺)上游，但無明顯阻塞情形。
2. 中 104 線道路(永安福德宮旁) 上邊坡崩塌，造成土石沖刷道路下邊坡。

❖ 災害規模：

1. 糖廓橋下游左岸邊坡土體滑動面積約 0.28 公頃，長約 400 公尺，寬約 70 公尺，平均深度約 1.5 公尺，滑動土體土方量約 42,000 立方公尺；堆積區長約 200 公尺，寬約 70 公尺，高約 3 公尺。
2. 中 104 道路上邊坡崩塌面積約 15 平方公尺，長約 5 公尺，寬約 3 公尺，平均深約 0.5 公尺，崩塌土方量約 7.5 立方公尺。

❖ 災損統計：草湖溪河道窄縮 10 公尺，護岸毀損約 80 公尺。

