


108 年重大土砂災例最速報

108 年其他

高雄市—茂林區茂林里

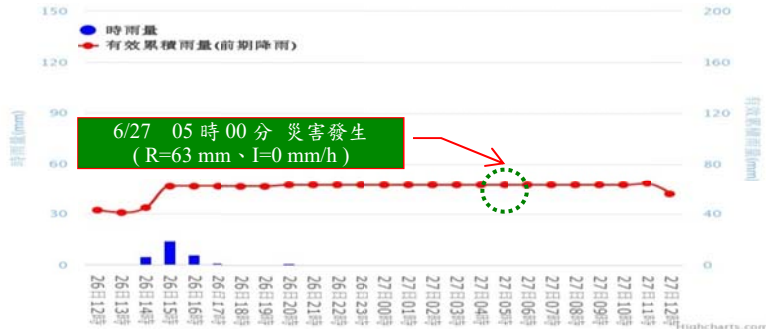

(參考雨量站:尾寮山(COR100) 土石流警戒基準值:無)

108 年其他-高雄茂林-001

- ❖ 災害發生位置:茂林區情人谷霧瓦納溪
- ❖ 災害發生時間:6月27日05時00分
- ❖ 災害類型:崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量:63 mm

註1:降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註2:拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計:

- ✓ 災情描述:降雨影響,高雄市茂林區霧瓦納溪上游邊坡崩塌,造成邊坡有大量土砂堆積,雖有部分土石下移至霧瓦納溪,但無明顯堵塞情形。
- ✓ 災害規模:崩塌面積約4.5公頃,長約450公尺、寬約100公尺,平均深度約5公尺,崩塌土方量約225,000立方公尺;堆積區面積約2.8公頃,長約350公尺,寬約80公尺,平均深度約5公尺,堆積土方量約140,000立方公尺。
- ✓ 災損統計:無。

