



# 106年0601豪雨重大土砂災例最速報

106年0601豪雨

## 南投縣—仁愛鄉春陽村

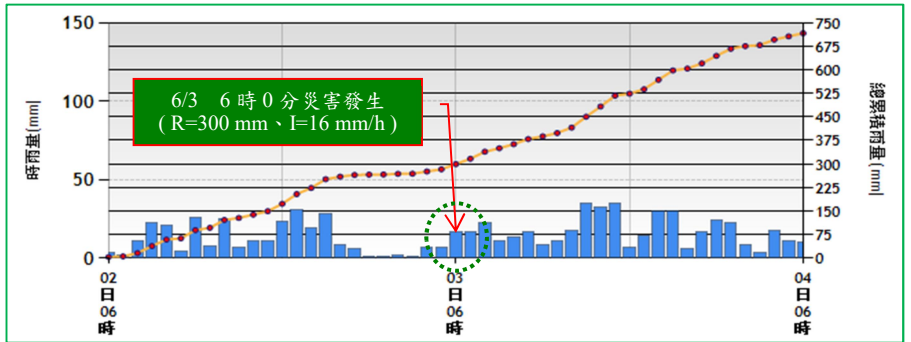

(參考雨量站：廬山(C0101) 土石流警戒基準值：無)

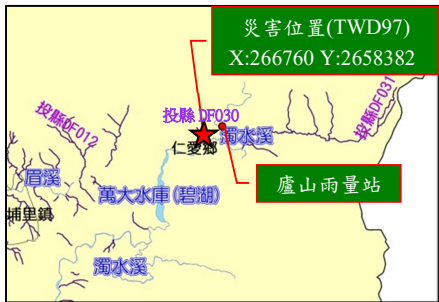

### 106年0601豪雨-南投仁愛-001

- ❖ 災害發生位置：台14線 87K
- ❖ 災害發生時間：6月3日6時0分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩、沖蝕)
- ❖ 累積雨量：300 mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統  
註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

### ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：0601 豪雨期間，87K 上邊坡坍方，土石滑動造成邊坡擋土牆損壞、柏油路面高低不平，道路下方有坍方。
- ✓ 災害規模：崩塌面積 600 平方公尺，崩塌深度約 3 公尺，堆積土方量約 3,500 立方公尺，沖蝕溝長度 80 公尺，沖蝕溝寬度 3 公尺，沖刷深度 1.5 公尺。
- ✓ 災損統計：道路毀損部分約 400 公尺。

