


111 年重大土砂災例最速報

其他(0611)

苗栗縣—造橋鄉平興村

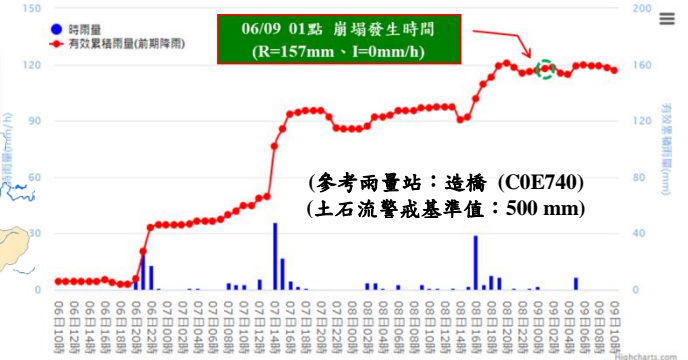

111 年其他-苗栗造橋-001

- ❖ 災害發生位置：平興村苗 12 線
- ❖ 災害發生時間：06 月 09 日 01 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 災害發生之累積雨量：157 mm

註 1：降雨組態圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：本災例發生於平興村苗 12 線之道路邊坡，因連日降雨使逕流入滲邊坡，造成土壤含水量上升，土體荷重增加，最終使邊坡產生滑動，而崩塌土體擠壓坡趾之擋土牆，造成擋土牆及道路破壞約 50 公尺。
- ✓ 災害規模：崩塌範圍長約 30 公尺，寬約 50 公尺，面積約 1,500 平方公尺，平均崩塌深度約 2 公尺，崩塌量體約 3,000 立方公尺；堆積範圍長約 15 公尺，寬約 50 公尺，面積約 750 平方公尺，平均堆積高度約 4 公尺，堆積量體約 3,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路損壞長度約 50 公尺、漿砌擋土牆損毀長度約 40 公尺、懸臂式擋土牆損毀長度約 10 公尺。

