


100年1001豪雨重大土石災例最速報

100年1001豪雨

宜蘭縣一大同鄉樂水村

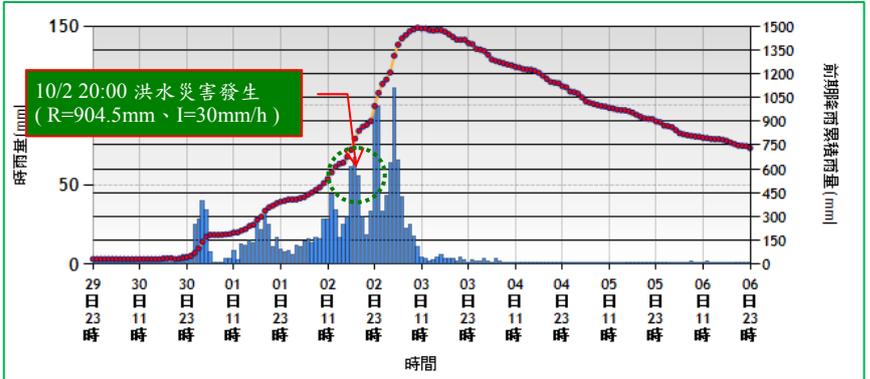

參考雨量站：牛鬥(C0U760) 土石流警戒基準值：550mm

100年1001豪雨-宜蘭大同-004

- ❖ 災區位置：瑪崙橋(宜縣 DF060)
- ❖ 災害發生時間：10月2日 20時 00分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：904.5mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局
土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 1001 豪雨期間，瑪崙溪(宜縣 DF060)溪水暴漲，瑪崙溪上游 2 號防砂壩損壞，大量土砂淤積瑪崙橋河道，河道與通往保全民宅之道路高差不足 1 公尺，造成道路中斷。
- ✓ 河道土砂堵塞至瑪崙橋帽梁，橋梁已無通水能力，造成土砂於左側橋台溢淹，道路因而管制通行。
- ✓ 大同產業道路上邊坡被溝沖蝕，土石堆積道路造成道路中斷 50 公尺。

