


101年0610豪雨重大土砂災例最速報

101年0610豪雨

嘉義縣—阿里山鄉來吉村

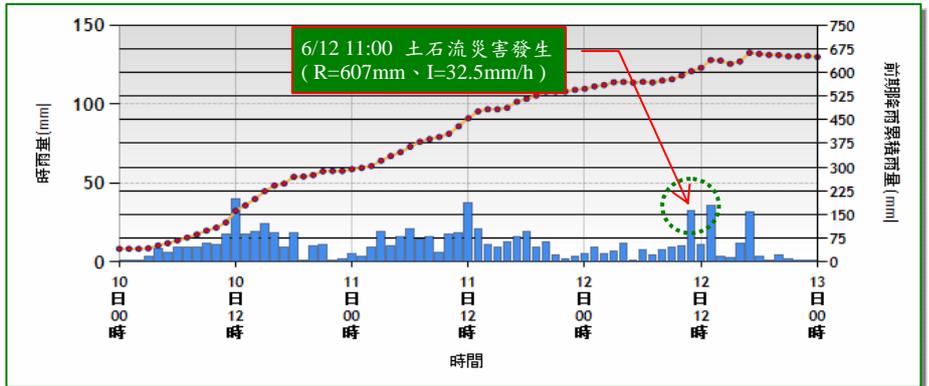

參考雨量站：豐山(C1M630) 土石流警戒基準值：250mm



101年0610豪雨-嘉義阿里山-001

- ❖ 災區位置：來吉大橋
- ❖ 災害發生時間：6月12日11時
- ❖ 災害類型：土石流(嘉縣 DF042)、洪水
- ❖ 有效累積雨量：607mm

註1：坐標採 TWD97 系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 阿里山溪溪水暴漲沖毀來吉大橋上游兩側砌石護岸，淘空下游縣道 149 甲路基，並引起美濃溪(嘉縣 DF042)爆發土石流，沖積扇土砂堆積壓迫主河道。
- ✓ 土石淤埋：阿里山溪與嘉縣 DF042 匯流處護岸與來吉大橋西側橋墩。
- ✓ 土石堵塞：阿里山溪與嘉縣 DF042 匯流處土石堵塞束縮河道。
- ✓ 土石沖刷：來吉大橋上游護岸遭溪水沖刷。

