


102年蘇力颱風重大土砂災例最速報

102年蘇力颱風

苗栗縣—大湖鄉武榮村

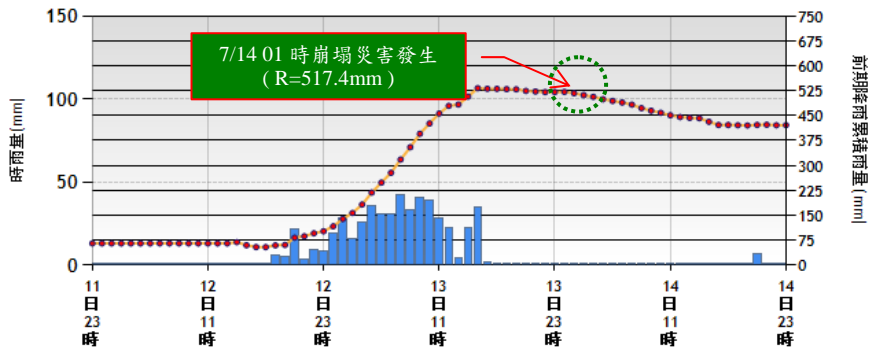

參考雨量站：馬拉邦山(C1E710) 土石流警戒基準值：500mm



102年蘇力颱風-苗栗大湖-001

- ❖ 災區位置：武榮村 8 鄰(坪林道路)
- ❖ 災害發生時間：7 月 14 日 01 時
- ❖ 災害類型：崩塌(地滑)
- ❖ 有效累積雨量：517.4mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
 註 2：降雨組圖資料來源—水土保持局 土石流防災應變系統
 註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇力颱風所挾帶之豪雨影響，造成通往武榮村 8 鄰道路(坪林道路)下邊坡發生崩塌，岩層土石塊體向下滑動，坡面已可見陡峭岩面，道路交通中斷。
- ✓ 災害規模：崩塌地概估規模，長約 80 公尺、寬約 70 公尺，坡度約 30~35 度，最大崩塌深度約 2.5 公尺。部分崩塌坡面目視已可見岩層出露，坡面土石沿岩面滑落。
- ✓ 災損統計：苗 55 線道路中斷約 70 公尺、下方農地堆積土砂掩蓋聯絡道路中斷 100 公尺。

