


# 104 年杜鵑颱風重大土砂災例最速報

## 104 年杜鵑颱風

## 新 北 市—坪林區粗窟里

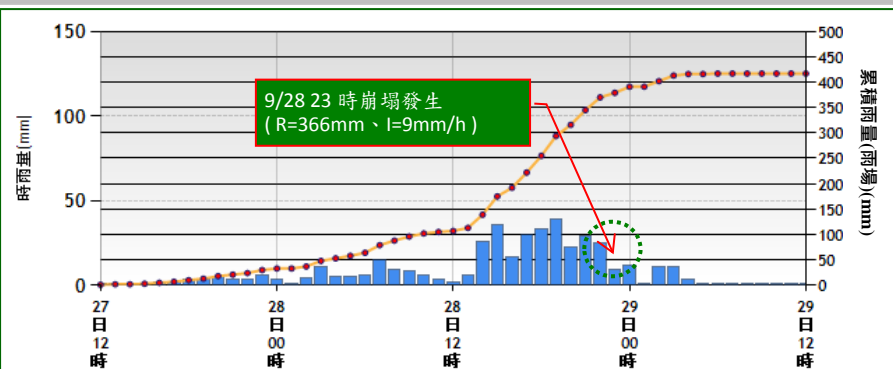

(參考雨量站：坪林(C0A530) 土石流警戒基準值：550mm)

### 104 年杜鵑颱風-新北坪林-001

- ◆災區位置：台 9 線 34k
- ◆災害發生時間：9 月 28 日 23 時 0 分
- ◆災害類型：崩塌(沖蝕)
- ◆累積雨量：366 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

### ◆災損描述與統計：

- ✓災情描述：杜鵑颱風期間，新北市坪林地區降下大豪雨，造成台 9 線 34k 上方一處邊坡發生地滑，崩落土石及地表水沿一道既有沖蝕溝沖落，造成沖蝕溝擴大，並波及台 9 線旁一戶民宅。
- ✓災害規模：上游地滑區寬度約 60m，長約 60m，面積約 0.36 公頃，沖蝕溝長度約 190m，平均寬度約 6m。
- ✓災損統計：民宅一戶。

