


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

台北市—文山區興旺里

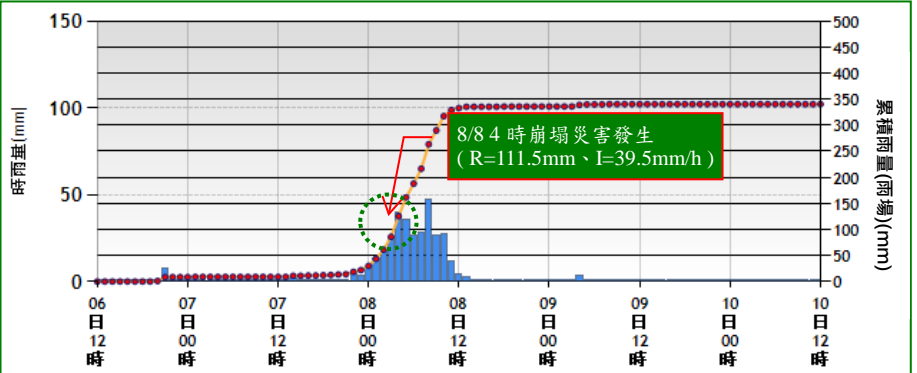

(參考雨量站：公館(C1A730) 土石流警戒基準值：-)



104 年蘇迪勒颱風-台北文山 001

- ❖ 災害發生位置：文山區福興路 116 號
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 4 時 0 分
- ❖ 災害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 累積雨量：111.5 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受災戶位於文山區景美 11 號公墓下方，由於公墓已變更為公園用地，現已全部遷葬完成，坡面尚無植生，暫以打樁編柵方式保護。蘇迪勒颱風期間，大量地表逕流集中流入公墓下方沉砂池，溢流後造成沉砂池下邊坡崩塌，土石衝破緊鄰邊坡之民宅。
- ✓ 災害規模：崩塌長 10 公尺、寬 10 公尺、深約 3 公尺；衝入民宅之堆積厚度最高處約 1 公尺。崩塌材料均為土壤及岩塊，無岩盤出露。
- ✓ 災損統計：1 處民宅受損。

