


104 年蘇迪勒颱風重大土砂災例最速報

104 年蘇迪勒颱風

新北市—烏來區忠治里

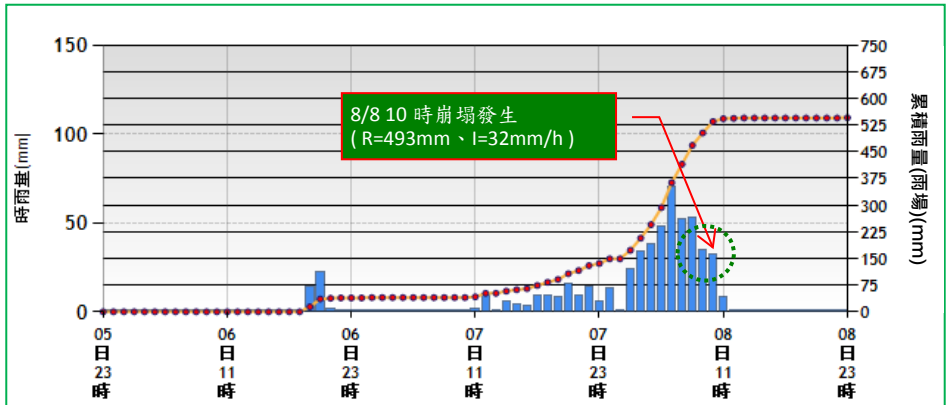

(參考雨量站：大桶山(01A440) 土石流警戒基準值：-)



104 年蘇迪勒颱風-新北烏來-008

- ❖ 災害發生位置：忠治里金堰 80-1 號
- ❖ 災害發生時間：8 月 8 日 10 時 0 分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：493 mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：蘇迪勒颱風期間，烏來區忠治里一處野溪因流量甚大，導致溪岸多處崩塌，其中金堰 80-1 號民宅下邊坡崩塌後，房舍外緣有部分損毀及懸空之狀況。崩塌原因主要為坡趾受到野溪側向侵蝕，逐漸失去穩定，且上方道路因排水設施堵塞，地表逕流大多向下邊坡漫流，坡面亦遭到沖蝕，導致邊坡之崩積層崩落，露出岩盤。
- ✓ 災害規模：崩塌區寬度約 45m，長度約 30m。
- ✓ 災損統計：房屋受損 1 棟

