


106年0601豪雨重大土砂災例最速報

106年0601豪雨

南投縣—鹿谷鄉竹林村

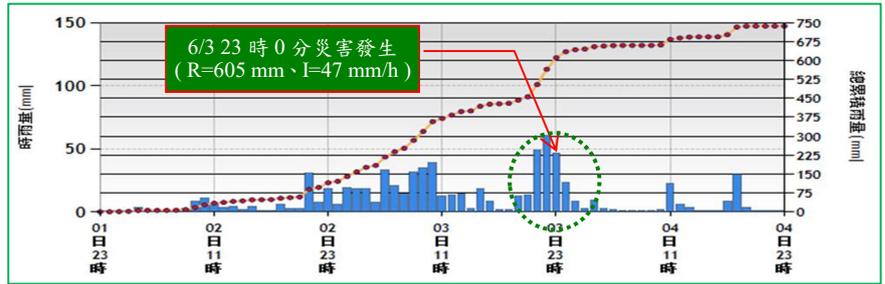

(參考雨量站：鳳凰(C01090) 土石流警戒基準值：無)



106年0601豪雨-鹿谷竹林-001

- ❖ 災害發生位置：小半天瀑布
- ❖ 災害發生時間：6月3日23時0分
- ❖ 災害類型：崩塌(山崩)
- ❖ 累積雨量：605 mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：東埔蚋溪左岸邊坡發生崩塌並堵塞河道，造成小半天瀑布下方形成堰塞湖，形成初期壩體有產生溢流情形。
- ✓ 災害規模：崩塌面積約2公頃(已裸露0.5公頃、潛在1.5公頃)，平均崩塌深3公尺，已崩塌土方量約15,000立方公尺，潛勢崩塌土方量約45,000立方公尺，迴水長約80公尺、寬約25公尺、最大水深約10公尺、蓄水量約5,000~8,000立方公尺。
- ✓ 災損統計：既有步道損毀約150公尺。

