


108年0815豪雨重大土砂災例最速報

108年0815豪雨

高雄市—六龜區中興里

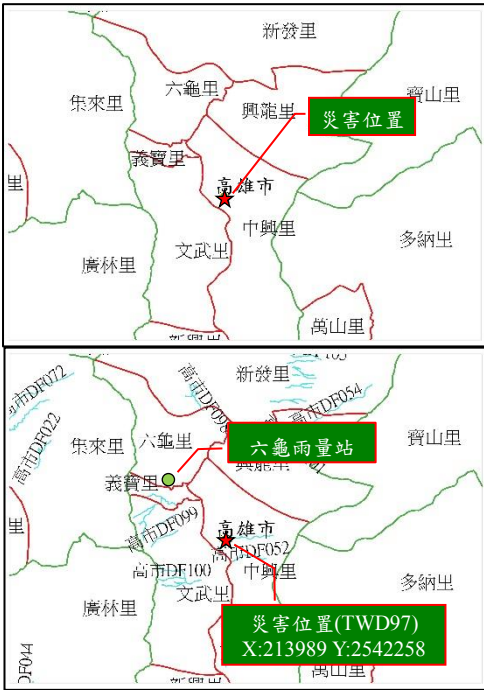

(參考雨量站: 六龜(COV800) 土石流警戒基準值: 350 mm)

108年0815豪雨-高雄六龜-001

- ❖災害發生位置: 台27線13.5K
- ❖災害發生時間: 8月16日10時00分
- ❖災害類型: 洪水
- ❖累積雨量: 515 mm

註1: 降雨組體圖資料來源—本局土石流因應變系統
 註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針向測至目標物之水平角。

❖災損描述與統計:

- ✓災情描述: 受0815鋒面大雨影響致高市DF053野溪水溢流, 土石下移, 土石泥水溢流至台27線, 造成道路封閉。
- ✓災害規模: 土石溢流堆積區域約1公頃, 平均堆積深度約0.5公尺; 淤滿河道長約200公尺, 河道斷面4平方公尺。初步推估堆積土砂量約5,800立方公尺。
- ✓災損統計: 野溪水道堵塞約200公尺; 產業道路遭淤埋並有部分毀損, 長約100公尺; 台27線道路中斷長約100公尺; 土石溢流影響農地面積約1公頃。

