


108 年 0815 豪雨重大土砂災例最速報

108 年 0815 豪雨

屏東縣—霧台鄉霧台村

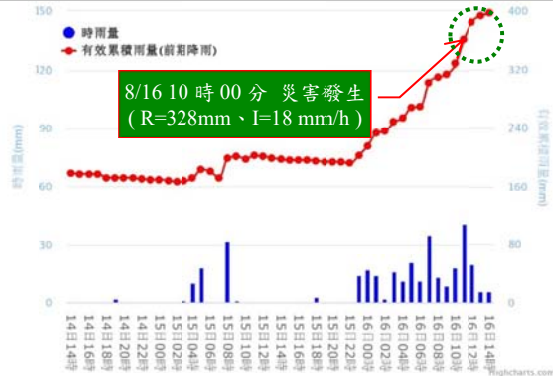

(參考雨量站：阿禮(COR130) 土石流警戒基準值：400 mm)

108 年 0815 豪雨-屏東霧台-001
 ✦災害發生位置：臺 24 縣 42K+600
 ✦災害發生時間：8 月 16 日 10 時 00 分
 ✦災害類型：崩塌(沖蝕)
 ✦累積雨量：328 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 180 度順時針方向測至目標物之水平角。

✦災損描述與統計：
 ✓災情描述：受 0815 鋒面大雨影響致屏縣 DF001 左側坑溝邊坡崩塌，土砂下移堵塞道路箱涵造成溢流，台 24 線遭土石掩埋，造成道路封閉。
 ✓災害規模：遭掩埋道路長約 30 公尺，崩塌面積約 0.6 公頃，平均崩塌深度約 1 公尺，崩塌土方量約 6,000 立方公尺。
 ✓災損統計：台 24 線遭土石掩埋路段長約 30 公尺。

