


108年0815豪雨重大土砂災例最速報

108年0815豪雨

高雄市—六龜區中興里

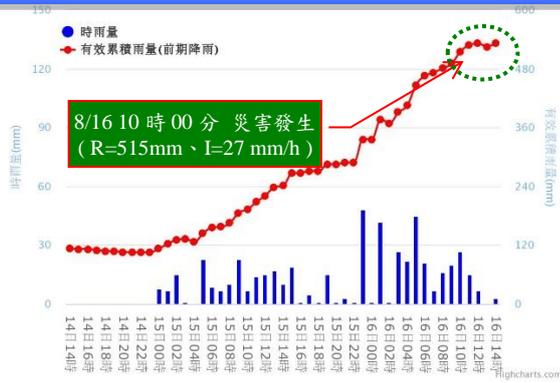

(參考雨量站：六龜(COV800) 土石流警戒基準值：350 mm)

108年0815豪雨-高雄六龜-002

- ❖ 災害發生位置：扇平林道 0k+200
- ❖ 災害發生時間：8月16日 10時 00分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 累積雨量：515 mm

註1：降雨組圖資料來源—本局土石流防救應變系統
 註2：拍攝方位角係以磁北方向 110 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受 0815 鋒面大雨影響致扇平山莊後方野溪土石下移並溢流出既有河道，影響範圍包括扇平林道、台 27 線、扇平山莊及周圍農地。
- ✓ 災害規模：土石溢流堆積區域約 2 公頃，平均堆積深度約 0.5 公尺。初步推估堆積土砂量體約 10,000 立方公尺。
- ✓ 災損統計：野溪既有河道及道路排水溝淤滿；道路掩埋約 600 公尺；台 27 線路基淘空約 5 公尺；土砂溢流影響面積約 3 公頃。

