


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鄉永樂里

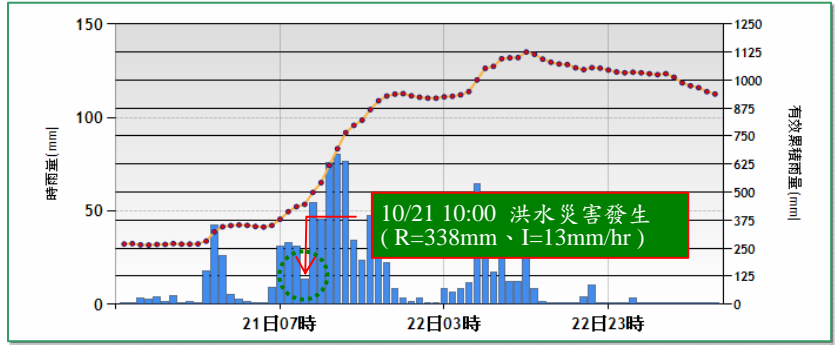

參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm

99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-008

- ❖災區位置：永樂里 11 鄰 (永樂南路 151 號民宅)
- ❖災害發生時間：10月21日 10時 00分
- ❖災害類型：洪水
- ❖有效累積雨量：338mm

❖災損描述與統計：

- ✓ 圳頭坑溪溪水暴漲挾帶上游土砂及漂流木淤積河床，河床抬昇至防砂壩壩頂，水流淘刷防砂壩左翼基礎，造成圳頭路路基淘空，通往溪底之卡車便道亦遭洪水沖毀。
- ✓ 水流順沿圳頭路及永樂南路溢淹，造成 11 鄰民宅遭洪水泥流入侵。
- ✓ 房屋受損：約 10 棟。
- ✓ 道路毀損：卡車便道及圳頭路約 100 公尺。
- ✓ 農林用地：葡萄果園 0.5 公頃。

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

