


## 114 年土砂災例最速報

其他(0627)

## 高雄市一六龜區中興里

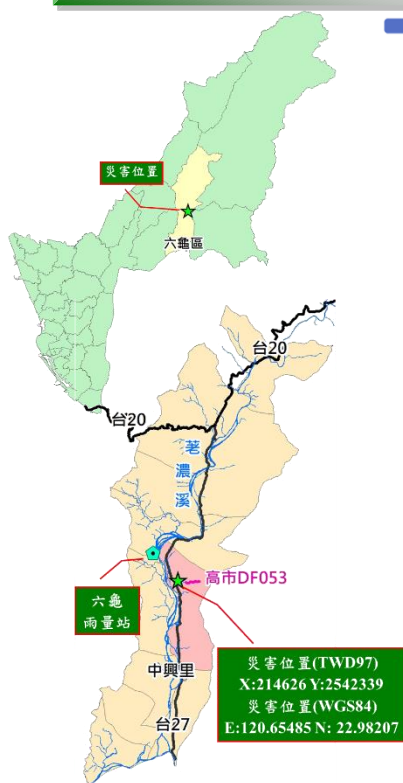


時雨量 ETR2 ETR1 總累積雨量

時雨量(mm/h)

歷史雨量組體圖

時間區間: 2025-06-25 ~ 2025-06-27

有效累積雨量(mm)

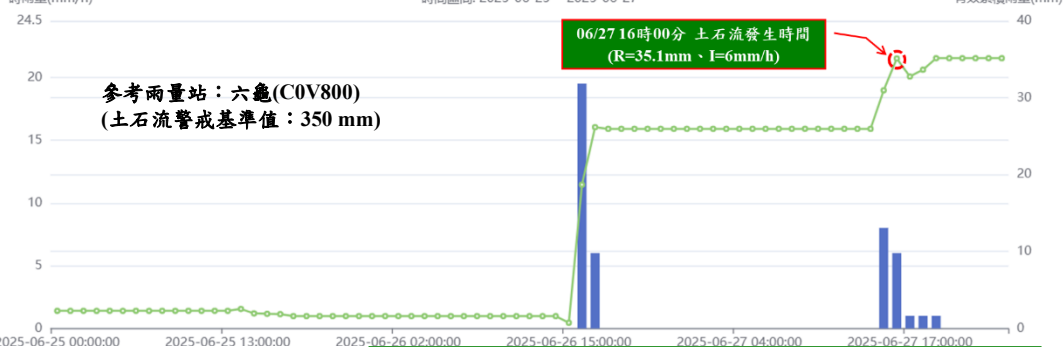

參考雨量站：六龜(C0V800)  
(土石流警戒基準值：350 mm)

## 114 年其他(0627)-高雄六龜-001

- 災害發生位置：般若精舍(高市 DF053)
- 災害發生時間：06 月 27 日 16 時 00 分
- 災害類型：崩塌(山崩、沖蝕)
- 災害發生之有效累積雨量：35.1mm



- 註 1: 降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
 註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3: 發生時間為推估時間。  
 註 4: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

## 災害描述與統計：

✓災害描述：般若精舍(高市 DF053)因 6 月 26 及 27 日之午後雷陣雨，造成源頭有新增崩塌，而舊崩塌地雖未明顯擴大，但受降雨沖刷而有土砂流出，此外崩塌地下游亦有河道沖刷之情形，土砂流出後於防砂壩下游堆積，因尚堆積於前次災害之堆積區範圍內，而未影響周遭保全對象，下游河道於災害前已完成清疏工程，尚可保持通水斷面。

✓災害規模：崩塌範圍長約 100 公尺，平均寬度約 30 公尺，面積約 3,000 平方公尺，平均崩塌深度約 1 公尺，崩塌土方量約 3,000 立方公尺；河道沖刷範圍長約 300 公尺，平均寬度約 10 公尺，面積約 3,000 平方公尺，平均沖刷深度約 1 公尺，沖刷土方量約 3,000 立方公尺；堆積範圍長約 200 公尺，平均寬度約 10 公尺，面積約 2,000 平方公尺，平均堆積深度約 3 公尺，堆積土方量約 6,000 立方公尺。

✓災損統計：無。

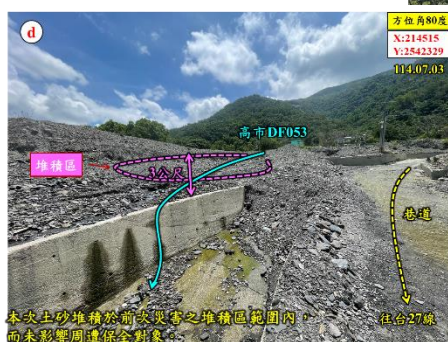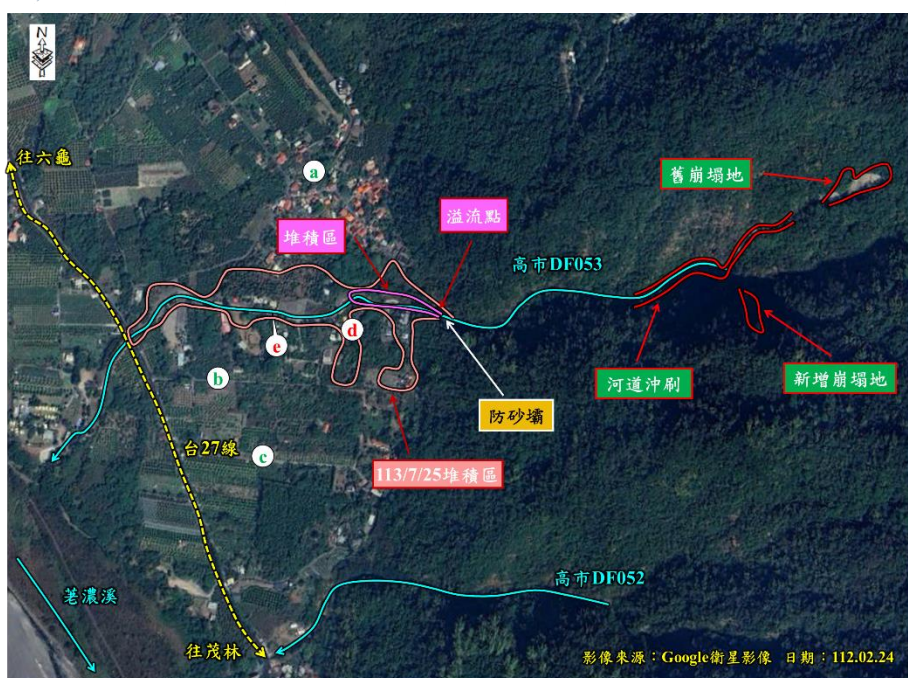

優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署