


106 年 0613 豪雨重大土砂災例最速報

106 年 0613 豪雨

南投縣—國姓鄉石門村

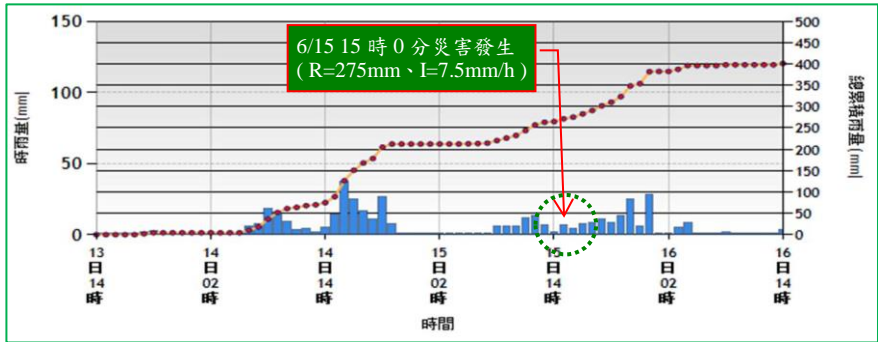

(參考雨量站：長豐(C1H920) 土石流警戒基準值：無)



106 年 0613 豪雨-國姓北港溪-001

- ◆災害發生位置：武玄宮
- ◆災害發生時間：6月15日15時0分
- ◆災害類型：崩塌(山崩)
- ◆累積雨量：275mm

註1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

◆災損描述與統計：

- ✓災情描述：因連日豪雨造成武玄宮後側邊坡發生崩塌，崩塌最深處約10公尺。
- ✓災害規模：崩塌面積約0.14公頃，平均崩塌深度4公尺，崩塌範圍長度約60公尺，崩塌寬度30公尺，崩塌土方量約5,600立方公尺。
- ✓災損統計：1座防砂壩遭掩埋。

