


114年土砂災例最速報

0728 豪雨

高雄市一六龜區新發里

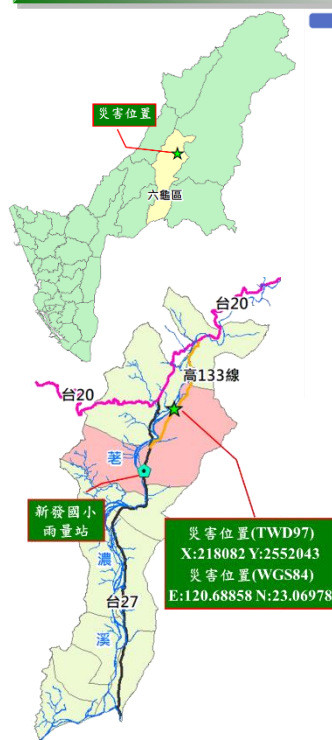

114年0728 豪雨-高雄六龜-002

- ❖ 災害發生位置：聖母廟心明宮(高市 DF112)
- ❖ 災害發生時間：07月31日06時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：570.3mm

註1：降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。
 註3：發生時間為推估時間。
 註4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：聖母廟心明宮(高市 DF112)因西南氣流帶來之連日降雨，使高市 DF112 集水區有大量土砂流出，並堆積於路面及民房庭院，集水區無明顯崩塌，推測土砂來源為河道冲刷所致，由於巷道設計L型側溝，洪水可沿側溝排放，惟近高133線之路段，土砂堆積於兩側，阻塞既有排水溝，致使洪水漫流於路面。
- ✓ 災害規模：堆積範圍長約210公尺，平均寬度約5公尺，面積約1,050平方公尺，平均堆積深度約0.5公尺，堆積土方量約525立方公尺。
- ✓ 災損統計：4棟民房有土砂流入、道路淤埋長度約210公尺。

