


114 年土砂災例最速報

0728 豪雨

高雄市一六龜區中興里

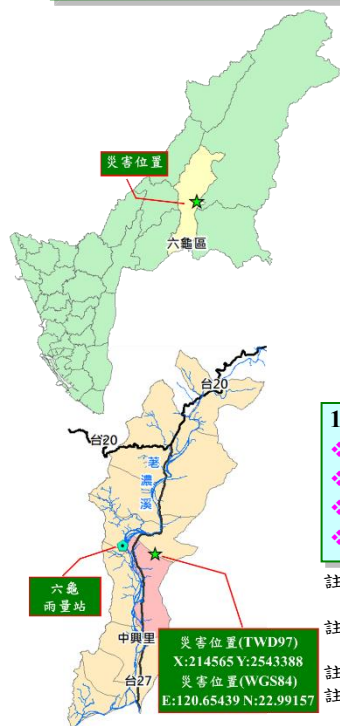


114 年 0728 豪雨-高雄六龜-003

- ❖災害發生位置：靈象山入口
- ❖災害發生時間：08 月 02 日 17 時 25 分
- ❖災害類型：崩塌(山崩)、土石流
- ❖災害發生之有效累積雨量：753.4mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。
 註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

歷史雨量組體圖

時間區間: 2025-07-31 ~ 2025-08-02

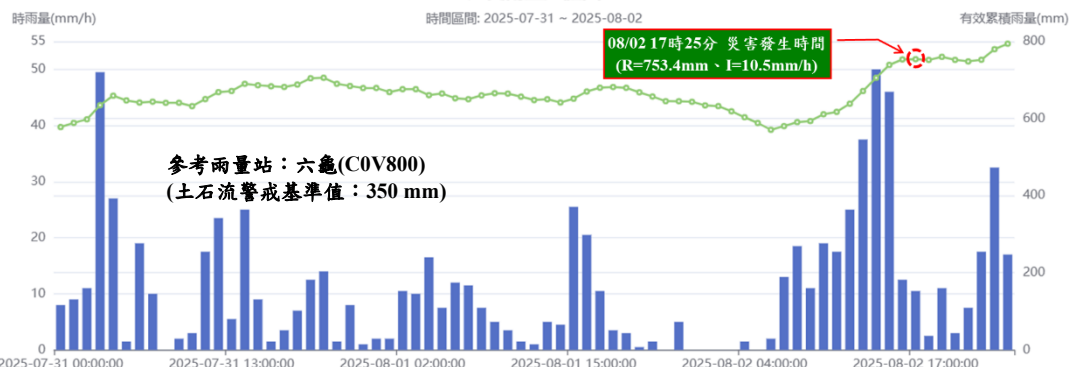

❖災情描述與統計：

✓災情描述：靈象山入口因西南氣流帶來之連日降雨，使道路上邊坡有崩塌發生，且土砂堆積於道路，此外逕流亦造成多處路基掏空，崩塌土砂除堆積於坡趾外，亦受洪水運移至下游農地(香蕉園)堆積。

✓災害規模：崩塌範圍長約 50 公尺，平均寬度約 15 公尺，面積約 750 平方公尺，平均崩塌深度約 2.5 公尺，崩塌土方量約 1,875 立方公尺。1 號堆積範圍長約 20 公尺，最大寬度約 25 公尺，面積約 250 平方公尺，平均堆積深度約 1.5 公尺，堆積土方量約 375 立方公尺；2 號堆積範圍長約 30 公尺，平均寬度約 50 公尺，面積約 1,500 平方公尺，平均堆積深度約 1 公尺，堆積土方量約 1,500 立方公尺。

✓災損統計：農地淤埋面積約 1,500 平方公尺、道路淤埋長度約 50 公尺、3 處路基掏空。



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署