


114 年土砂災例最速報

其他(0627)

高雄市一六龜區中興里

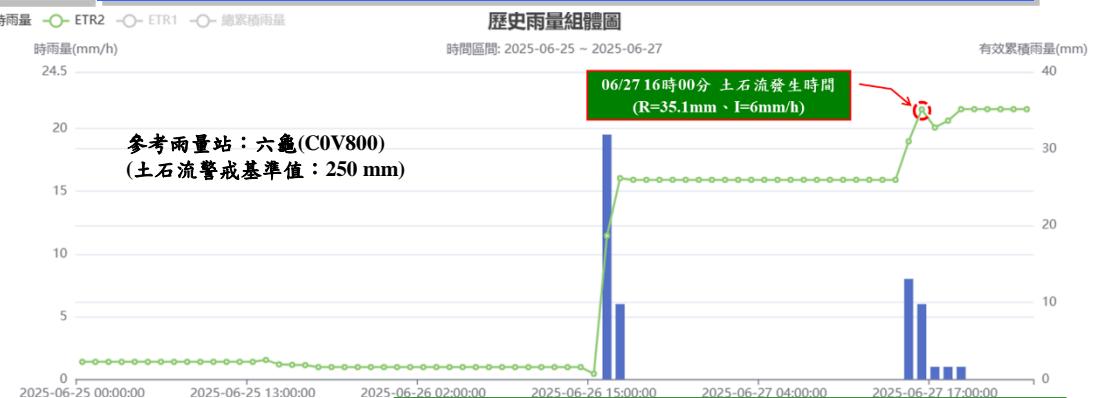

114 年其他(0627)-高雄六龜-001

- 災害發生位置: 般若精舍(高市 DF053)
- 災害發生時間: 06 月 27 日 16 時
- 災害類型: 崩塌(山崩、沖蝕)
- 災害發生之有效累積雨量: 35.1mm

註 1: 降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統

註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

註 3: 發生時間為推估時間。

註 4: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖ 災損描述與統計:

✓ 灾情描述: 般若精舍(高市 DF053)因 6 月 26 及 27 日之午後雷陣雨, 造成源頭有新增崩塌, 而舊崩塌地雖未明顯擴大, 但受降雨沖刷而有土砂流出, 此外崩塌地下游亦有河道沖刷之情形, 土砂流出後於防砂壩下游堆積, 因尚堆積於前次災害之堆積區範圍內, 而未影響周遭保全對象, 下游河道於災害前已完成清疏工程, 尚可保持通水斷面。

✓ 灾害規模: 崩塌範圍長約 100 公尺, 平均寬度約 30 公尺, 面積約 3,000 平方公尺, 平均崩塌深度約 1 公尺, 崩塌土方量約 3,000 立方公尺; 河道沖刷範圍長約 300 公尺, 平均寬度約 10 公尺, 面積約 3,000 平方公尺, 平均沖刷深度約 1 公尺, 沖刷土方量約 3,000 立方公尺; 堆積範圍長約 200 公尺, 平均寬度約 10 公尺, 面積約 2,000 平方公尺, 平均堆積深度約 3 公尺, 堆積土方量約 6,000 立方公尺。

✓ 災損統計: 無。

