


113 年重大土砂災例最速報

其他(0922)

高雄市一六龜區文武里

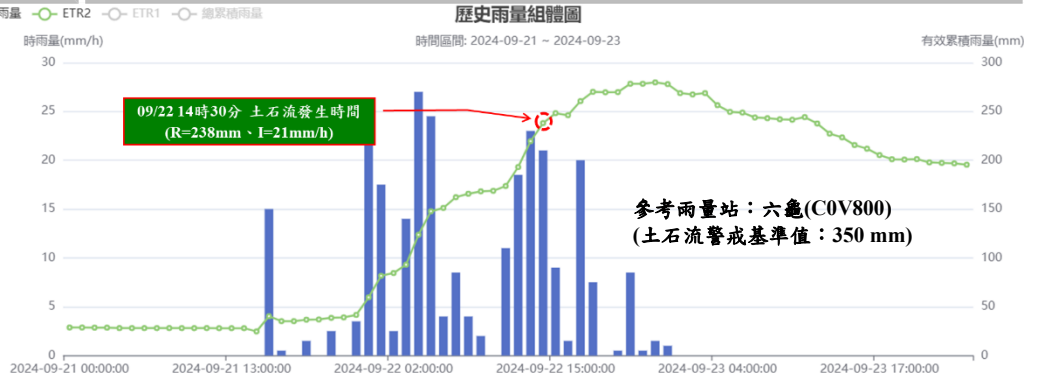

113 年其他(0922)-高雄六龜-001

- ❖ 災害發生位置: 六龜區光明巷(高市 DF099)
- ❖ 災害發生時間: 09 月 22 日 14 時 30 分
- ❖ 災害類型: 土石流、崩塌(山崩)
- ❖ 災害發生之有效累積雨量: 238mm

- 註 1: 降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3: 發生時間為推估時間。
註 4: 土石流警戒基準值為發生時間事件所村里之潛勢溪流之公告警戒基準值。

❖ 災損描述與統計:

- ❖ 災情描述: 六龜區光明巷(高市 DF099)因凱米颱風帶來之強降雨造成集水區源頭發生新增崩塌, 並於 9 月 22 日熱帶低壓之強降雨引發土石流, 土砂阻塞過路箱涵且淤滿河道, 溢流土砂則以泥流形式, 漫延至光明巷及周遭農地。
- ❖ 災害規模: 崩塌範圍長約 250 公尺, 平均寬度約 150 公尺, 面積約 18,750 平方公尺, 平均崩塌深度約 4 公尺, 崩塌土方量約 75,000 立方公尺; 堆積範圍長約 650 公尺, 寬度約 40~150 公尺, 面積約 30,000 平方公尺, 平均堆積深度約 2.5 公尺, 堆積土方量約 75,000 立方公尺。
- ❖ 災損統計: 道路淤埋長度約 170 公尺, 農地淤埋約 22,500 平方公尺。

