


## 114 年土砂災例最速報

0728 豪雨

## 南投縣一信義鄉明德村

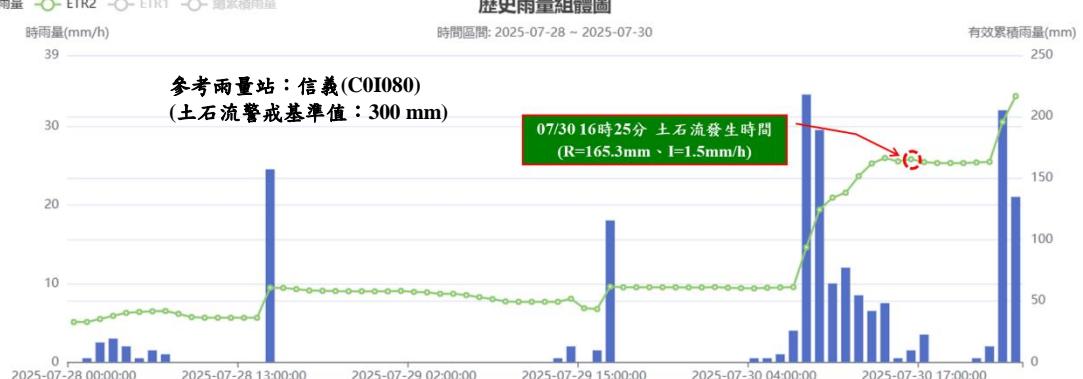


## 114 年 0728 豪雨-南投信義-001

- ❖ 災害發生位置：投縣 DF185
- ❖ 灾害發生時間：07 月 30 日 16 時 25 分
- ❖ 灾害類型：土石流
- ❖ 灾害發生之有效累積雨量：165.3mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註 3：發生時間為推估時間。  
 註 4：土石流警戒基準係以發生時間事件所在村里為準。

## ❖ 災損描述與統計：

- ✓ 灾情描述：投縣 DF185 因西南氣流帶來之降雨再次引發土石流，並阻塞過路箱涵、既有河道及產業道路旁之排水渠道，源頭既有崩塌地雖無明顯擴大，但邊坡土砂持續受降雨沖刷而流出，丹娜絲颱風(114.7.9)所造成之堆積區如今尚未清理完畢，因此本次降雨主要堆積於產業道路上，現況排水渠道及過路箱涵已完成清疏工作，以利逕流排至主河道，避免漫流於道路，影響通行。
- ✓ 灾害規模：堆積範圍長約 70 公尺，平均寬度約 10 公尺，面積約 700 平方公尺，平均堆積深度約 0.3 公尺，堆積土方量約 210 立方公尺。
- ✓ 灾損統計：道路淤埋長度約 70 公尺。

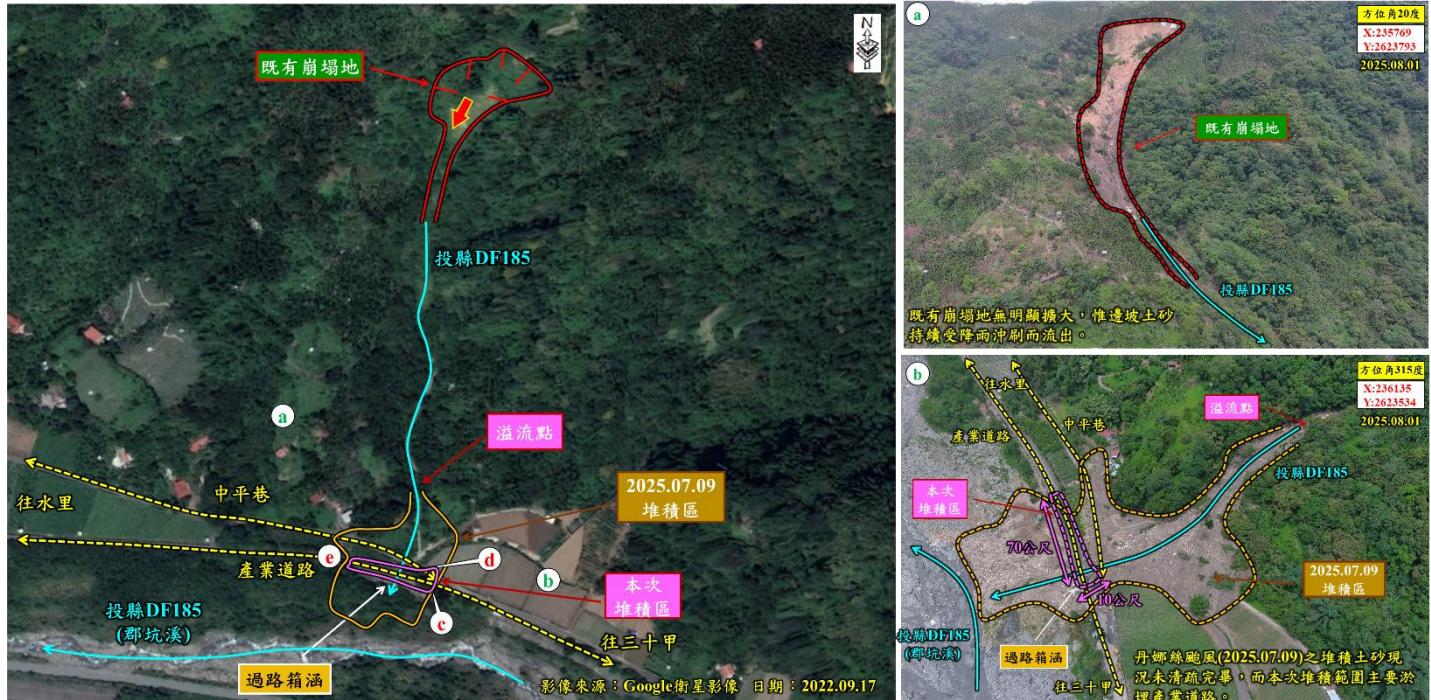

優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署