


114 年土砂災例最速報

0728 豪雨

南投縣—信義鄉明德村

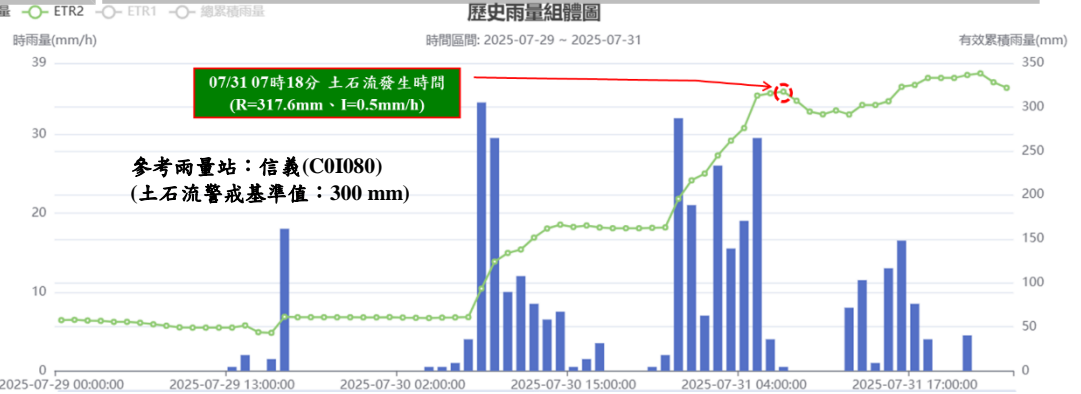


114 年 0728 豪雨-南投信義-001

- 災害發生位置: 投縣 DF187
- 災害發生時間: 07 月 31 日 07 時 18 分
- 災害類型: 洪水
- 災害發生之有效累積雨量: 317.6mm

註 1: 降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3: 發生時間為推估時間。
 註 4: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

災害描述與統計:

- 災情描述: 投縣 DF187 因西南氣流帶來之降雨引發高含砂水流, 集水區源頭並無明顯崩塌, 推測土砂來源為河道冲刷所致, 而土砂流出後阻塞台 21 線道路排水箱涵, 致使土砂從信義鄉公所清潔隊堆積至台電信義服務所, 現況已初步將道路土砂清除, 維持道路通行。
- 災害規模: 堆積範圍長約 140 公尺, 平均寬度約 10 公尺, 面積約 1,400 平方公尺, 平均堆積深度約 0.3 公尺, 堆積土方量約 420 立方公尺。
- 災損統計: 道路淤埋長度約 140 公尺。

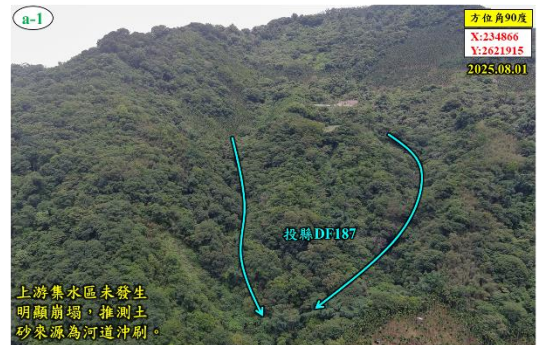

優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署