


114 年土砂災例最速報

0728 豪雨

高雄市一六龜區新發里

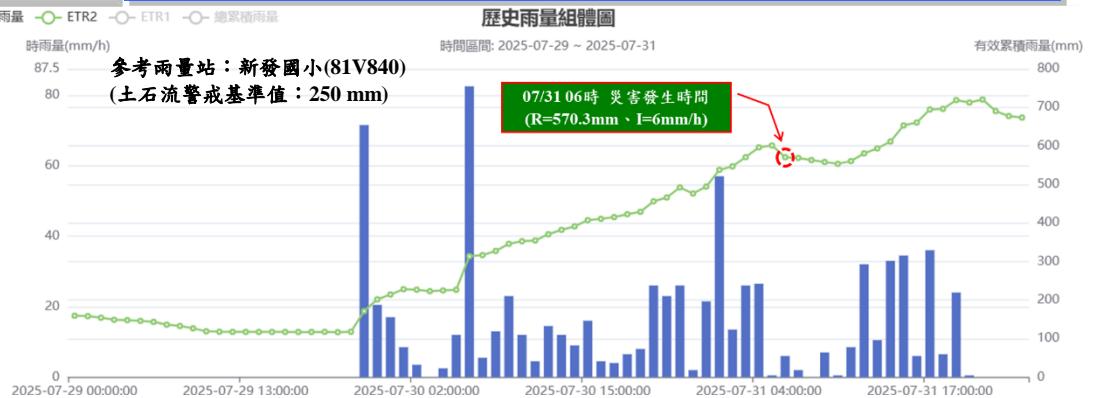

114 年 0728 豪雨-高雄六龜-002

- ◆ 災害發生位置: 聖母廟心明宮(高市 DF112)
- ◆ 災害發生時間: 07 月 31 日 06 時
- ◆ 災害類型: 土石流、洪水
- ◆ 災害發生之有效累積雨量: 570.3mm

註 1: 降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3: 發生時間為推估時間。
註 4: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

◆ 灾損描述與統計:
✓ **災情描述:** 聖母廟心明宮(高市 DF112)因西南氣流帶來之連日降雨，使高市 DF112 集水區有大量土砂流出，並堆積於路面及民房庭院，集水區無明顯崩塌，推測土砂來源為河道沖刷所致，由於巷道設計 L 型側溝，逕流可沿側溝排放，惟近高 133 線之路段，土砂堆積於兩側，阻塞既有排水溝，致使洪水漫流於路面。
✓ **災害規模:** 堆積範圍長約 290 公尺，平均寬度約 5 公尺，面積約 1,450 平方公尺，平均堆積深度約 0.5 公尺，堆積土方量約 725 立方公尺。
✓ **災損統計:** 4 棟民房有土砂流入、道路淤埋長度約 290 公尺。

