
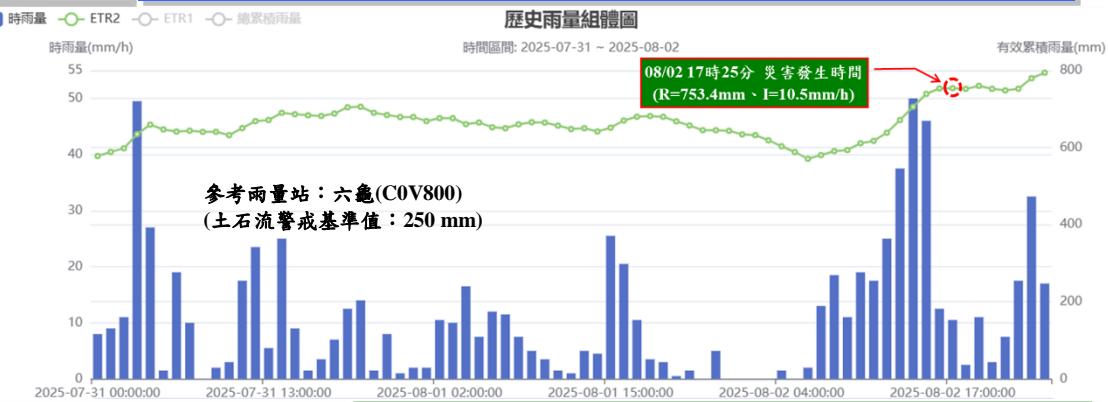


114 年土砂災例最速報

0728 豪雨

高雄市一六龜區中興里

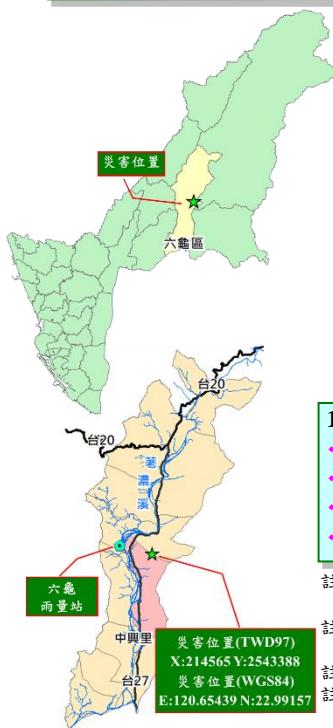

114 年 0728 豪雨-高雄六龜-003

- 災害發生位置: 靈象山入口
- 災害發生時間: 08 月 02 日 17 時 25 分
- 災害類型: 崩塌(山崩)、土石流
- 災害發生之有效累積雨量: 753.4mm

註 1: 降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3: 發生時間為推估時間。
 註 4: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖ 災損描述與統計:

- ✓ 灾情描述: 靈象山入口因西南氣流帶來之連日降雨, 使道路上邊坡有崩塌發生, 且土砂堆積於道路, 此外逕流亦造成多處路基淘空, 崩塌土砂除堆積於坡趾外, 亦受洪水運移至下游農地(香蕉園)堆積。
- ✓ 灾害規模: 崩塌範圍長約 50 公尺, 平均寬度約 15 公尺, 面積約 750 平方公尺, 平均崩塌深度約 2.5 公尺, 崩塌土方量約 1,875 立方公尺。1 號堆積範圍長約 20 公尺, 最大寬度約 25 公尺, 面積約 250 平方公尺, 平均堆積深度約 1.5 公尺, 堆積土方量約 375 立方公尺; 2 號堆積範圍長約 30 公尺, 平均寬度約 50 公尺, 面積約 1,500 平方公尺, 平均堆積深度約 1 公尺, 堆積土方量約 1,500 立方公尺。
- ✓ 灾損統計: 農地淤埋面積約 1,500 平方公尺、道路淤埋長度約 50 公尺、3 處路基淘空。

