

101 年天秤颱風災例復勘報告

101 年天秤颱風-屏東滿州-001

復勘日期：103 年 9 月 3 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	101 年天秤颱風-屏東滿州-001	
災區行政區域	屏東縣滿州鄉港口村	
災害類型	土石流(屏縣 DF064)	
災害發生時間	101 年 8 月 24 日 7 時	
復勘日期	103 年 9 月 3 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	1.屏東縣政府 2.水土保持局臺南分局
	執行期間	101 年 8 月至 101 年 10 月(屏東縣政府) 101 年 11 月至 102 年 6 月(臺南分局)
	工程內容概述與執行情況	災後屏東縣政府執行「久光橋上游野溪土砂緊急處理工程」，緊急疏通河道。之後由水土保持局臺南分局執行「久光橋上游野溪土砂災害復建工程」，針對屏縣 DF64 進行整治，新設防砂壩 3 座、梳子壩 1 座、系列固床工及護岸約 200 公尺，目前已完工。
災害潛勢 (環境變異說明)	集水區整體植生屬中等稀疏，中、上游仍明顯可見多處坡面崩塌裸露，遇颱風豪雨仍有可能致使土砂下移。下游已施作系列防砂設施。原土石流溢流處新作加高護岸，硬體防災設施施作中。因河道上游仍有大量土砂堆積，建議下游住戶仍應注意防災疏散避難及土石流警戒值資訊，並定期清疏久光橋涵河道土砂，設置重機械待命緊急清疏。	

水保局提供之遙測影像，拍攝日期：101 年 8 月 26 日




101 年天秤颱風災例復勘報告

101 年天秤颱風-屏東滿州-001

復勘日期：103 年 9 月 3 日

一、災區復勘現況(2/3)

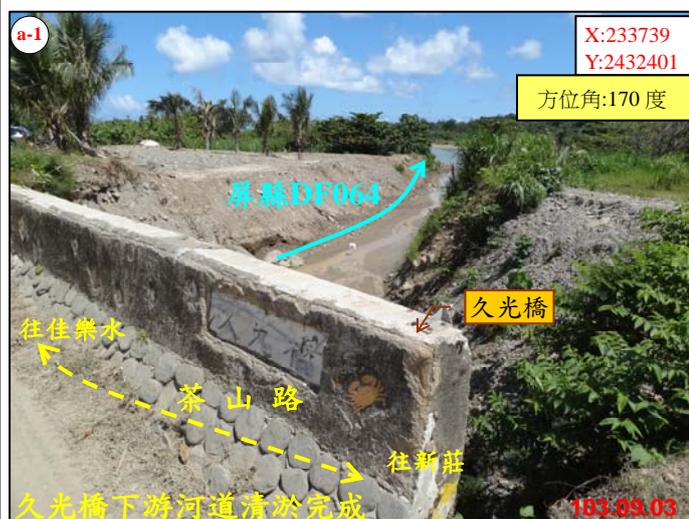


101年天秤颱風災例復勘報告

101年天秤颱風-屏東滿州-001

復勘日期：103年9月3日

一、災區復勘現況(3/3)

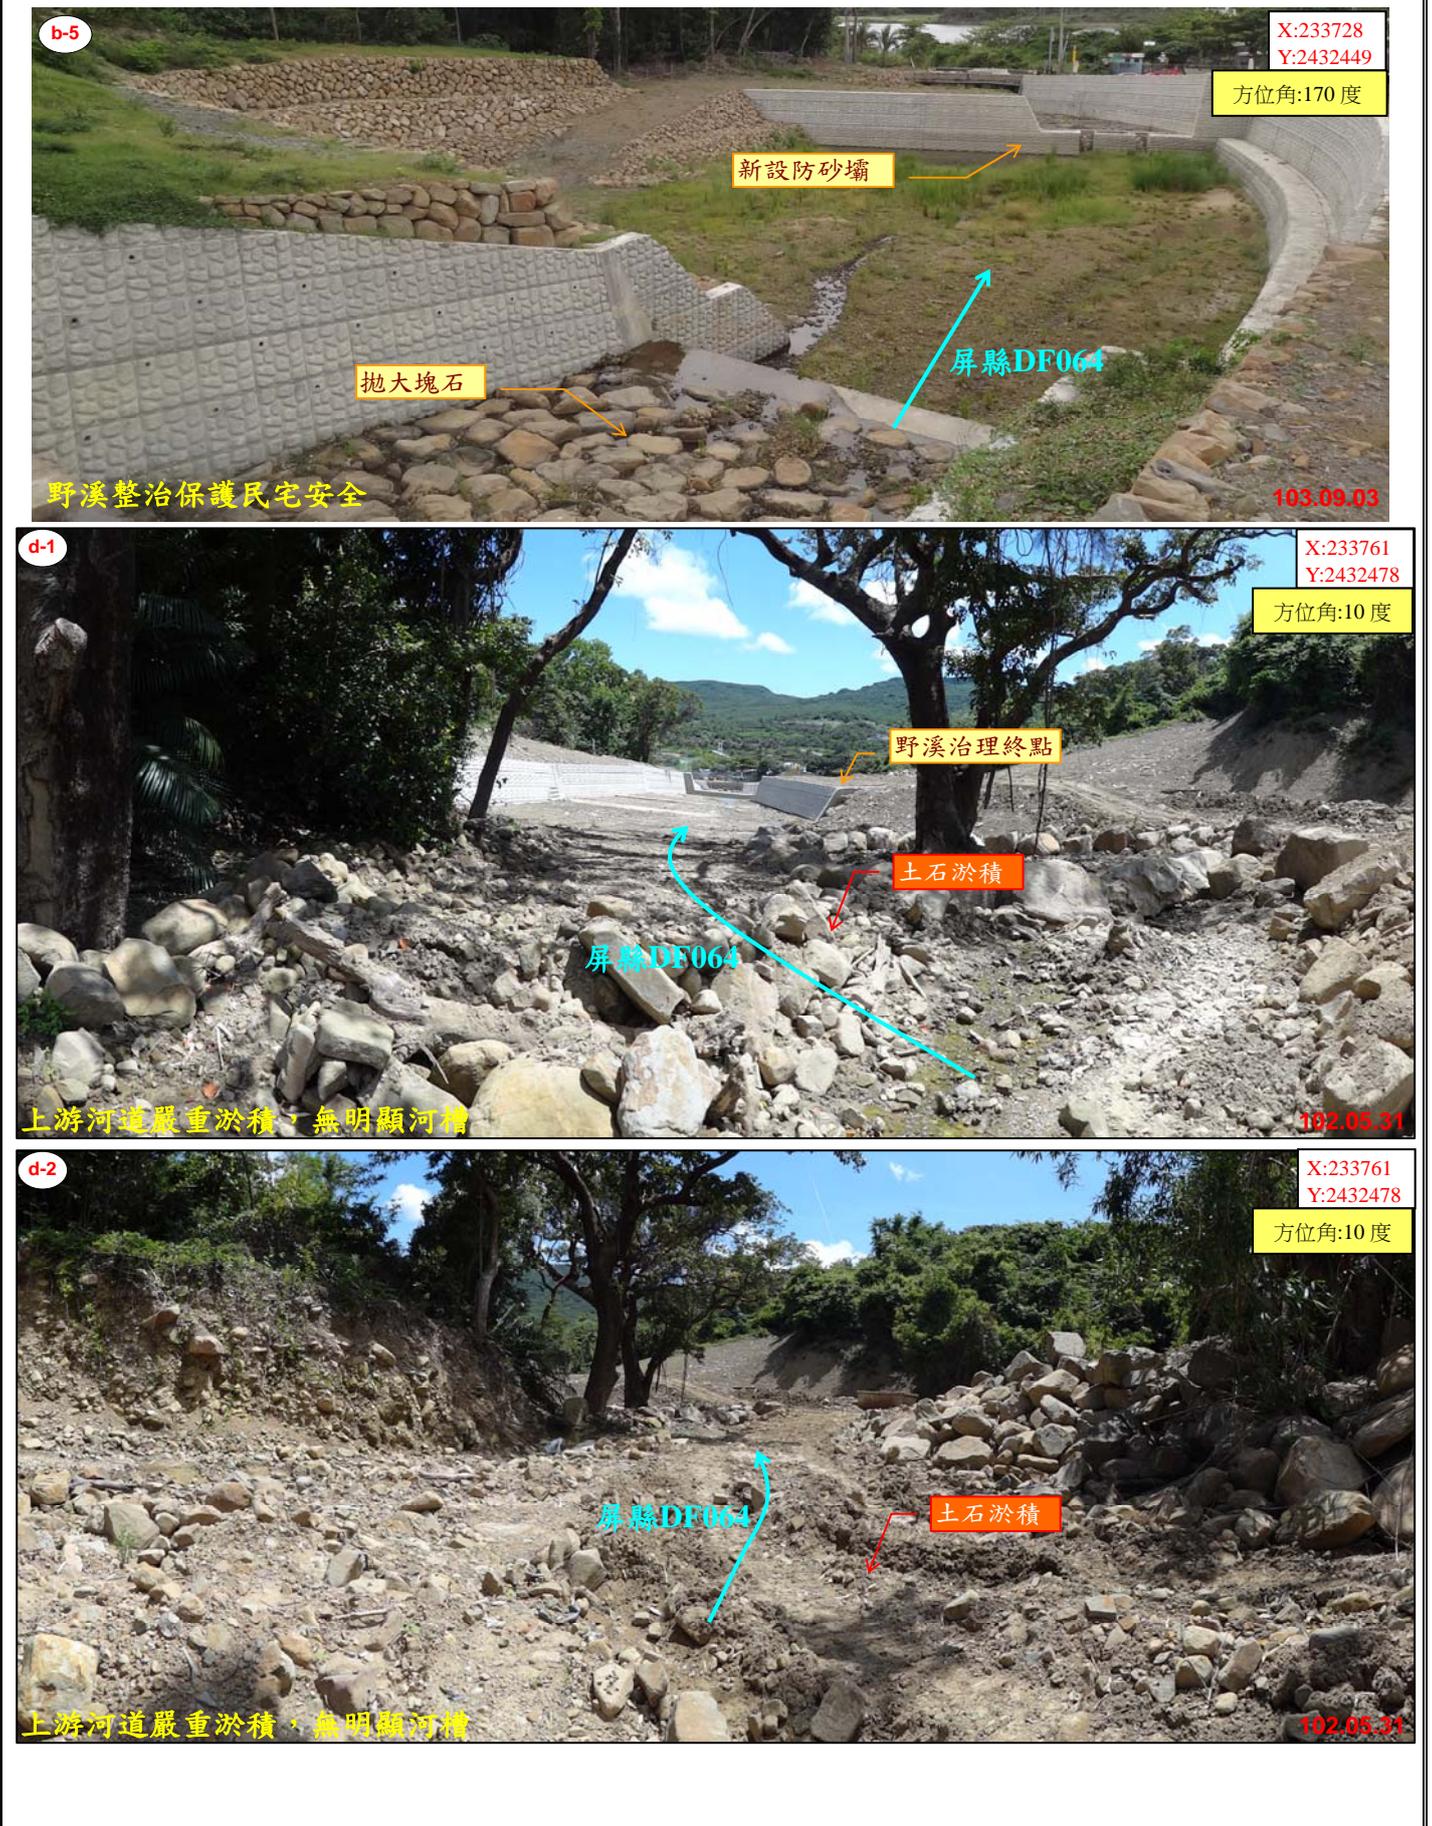

101 年天秤颱風災例復勘報告

101 年天秤颱風-屏東滿州-001

復勘日期：103 年 9 月 3 日

二、災區照片比較(1/2)



101 年天秤颱風災例復勘報告

101 年天秤颱風-屏東滿州-001

復勘日期：103 年 9 月 3 日

二、災區照片比較(2/2)

