

108 年利奇馬颱風災例復勘報告

108 利奇馬颱風-嘉義中埔-001

復勘日期：109 年 6 月 16 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	108 利奇馬颱風-嘉義中埔-001	
災區行政區域	嘉義縣中埔鄉中崙村	
災害類型	土石流	
災害發生時間	108 年 8 月 13 日 08 時 00 分	
復勘日期	109 年 6 月 16 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input checked="" type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施 紀錄	權責機關	嘉義縣政府
	執行期間	109 年 3 月~6 月
	工程內容 概述與執 行情況	工程項目為道路復建工程，於嘉 141 線 10k+300 施作版橋 1 座，道路兩旁施作擋土牆、側溝及塊狀護欄，並針對嘉縣 DF051 支流下游處興建防砂壩 1 座、靜水池 1 處及兩側護岸，目前工程尚在施工中，道路上無法通行。
災害潛勢 (環境變異說明)	目前嘉縣 DF051 支流與主流匯流處之堆積土砂已經清除，並預留靜水池及擴大其匯流處通水斷面，雖支流上游崩塌地部分區域植生已復原，然坡面仍持續有土砂下移且堆積於河道上，建議豪大雨期間應持續監測土砂運移情形，並視現場情況管制車輛通行。	



註 1：影像來源：無人機拍攝；影像拍攝日期為 2020 年 6 月 16 日。

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 225 度順時針方向測至目標物之水平角。

108 年利奇馬颱風災例復勘報告

108 利奇馬颱風-嘉義中埔-001

復勘日期：109 年 6 月 16 日

一、災區復勘現況(2/2)



108 年利奇馬颱風災例復勘報告

108 利奇馬颱風-嘉義中埔-001

復勘日期：109 年 6 月 16 日



嘉縣DF051支流河床仍有土石堆積。 109.06.16



嘉縣DF051支線下游與主流匯流處工程施工中。 109.06.16




嘉縣DF051支線下游匯流口遭堵塞毀損，目前進行橋台施作道路修復中。 109.06.16

108 年利奇馬颱風災例復勘報告

108 利奇馬颱風-嘉義中埔-001

復勘日期：109 年 6 月 16 日

二、災區照片比較(1/2)

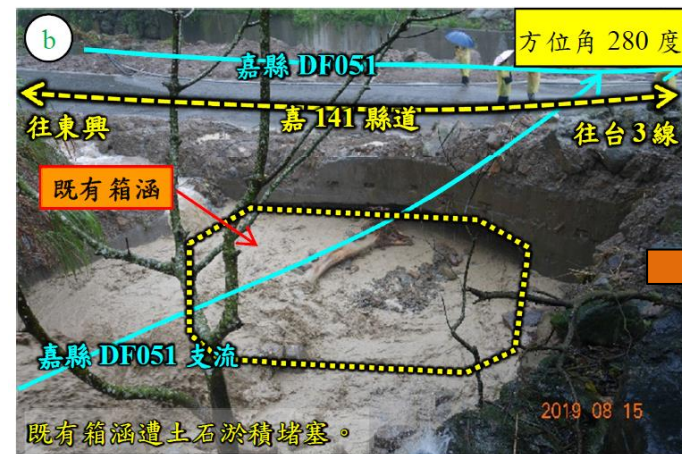

108 年利奇馬颱風災例復勘報告

108 利奇馬颱風-嘉義中埔-001

復勘日期：109 年 6 月 16 日

二、災區照片比較(2/2)

